



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

T V kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Načešice 25.7.2022

MĚSTO: Načešice

ULICE: III-337 44, III-337 81

Počet úseků: 22

Celk. délka: 695.5 m

Počet Šachet: 23



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

zákazník: Na ešice 25.7.2022 m sto: Na ešice ulice: III-337 44,III-337 81

datum prohlídky: 15. 7. 2022 (1,14,16,17,18) / 25. 7. 2022 (2,19) / 19. 9. 2022 (3,20,21,22) / 23. 9. 2022 (4,5,6,7,8,9,10) / 23. 9. 2022 (11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23)

operátor: Veselý Majkl

| ..: | ve sm ru toku | Š11A | Š11A | Rozm r | kruhový | Délka | Projeto | íslo úseku | Klasifikace |
|-----|---------------|------|------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------|
| 1 | proti toku | .Š2 | .Š1 | DN300 | kruhový | 24.38m | 24.38m | .Š1_.Š2 | 5 |
| 2 | proti toku | .Š5 | .Š4 | DN300 | kruhový | 20.82m | 20.82m | .Š4_.Š5 | 5 |
| 3 | proti toku | Š8 | .Š7 | DN400 | kruhový | 19.50m | 19.50m | .Š7_Š8 | 5 |
| 4 | proti toku | Š11 | Š10 | DN500 | kruhový | 7.93m | 7.93m | Š10_Š11 | 5 |
| 5 | proti toku | Š11 | Š11A | DN300 | kruhový | 31.22m | 31.22m | Š11A_Š11 | 5 |
| 6 | proti toku | Š11A | Š11B | DN300 | kruhový | 29.53m | 29.53m | Š11B_Š11A | 5 |
| 7 | ve sm ru toku | Š11 | Š12 | DN500 | kruhový | 53.41m | 53.41m | Š11_Š12 | 5 |
| 8 | ve sm ru toku | Š12 | Š13 | DN500 | kruhový | 39.67m | 39.67m | Š12_Š13 | 5 |
| 9 | ve sm ru toku | Š13 | Š14 | DN500 | kruhový | 26.49m | 26.49m | Š14_Š13 | 5 |
| 10 | ve sm ru toku | Š14 | Š15 | DN500 | kruhový | 28.60m | 28.60m | Š15_Š14 | 5 |
| 11 | proti toku | Š16 | Š15 | DN500 | kruhový | 12.14m | 12.14m | Š15_Š16 | 5 |
| 12 | ve sm ru toku | Š16 | Š17 | DN500 | kruhový | 15.39m | 15.39m | Š16_Š17 | 5 |
| 13 | ve sm ru toku | Š19 | Š20 | DN400 | kruhový | 47.63m | 47.63m | Š19_Š20 | 5 |
| 14 | ve sm ru toku | Š1 | Š2 | DN300 | kruhový | 34.76m | 34.76m | Š1_Š2 | 5 |
| 15 | ve sm ru toku | Š20 | VO | DN500 | kruhový | 7.61m | 7.61m | Š20_VO | 5 |
| 16 | ve sm ru toku | Š2 | Š3 | DN300 | kruhový | 30.43m | 30.43m | Š2_Š3 | 5 |
| 17 | ve sm ru toku | Š3 | Š4 | DN300 | kruhový | 32.24m | 32.24m | Š3_Š4 | 5 |
| 18 | ve sm ru toku | Š4 | Š5 | DN300 | kruhový | 25.98m | 25.98m | Š4_Š5 | 5 |
| 19 | proti toku | Š6 | Š5 | DN400 | kruhový | 67.23m | 67.23m | Š5_Š6 | 5 |
| 20 | ve sm ru toku | Š6 | Š7 | DN400 | kruhový | 61.60m | 61.60m | Š6_Š7 | 5 |
| 21 | ve sm ru toku | Š7 | Š8 | DN400 | kruhový | 49.19m | 49.19m | Š7_Š8 | 5 |
| 22 | ve sm ru toku | Š8 | Š9 | DN400 | kruhový | 29.79m | 29.79m | Š8_Š9 | 5 |
| | | | | | | 695.54m | 695.54m | | |



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN300

Od šachty: Š1

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 15. 7. 2022

. úseku: Š1_Š2

druh prohlídky:

Sm r prohlídky: ve sm ru toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š2

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:00:06 | ⊕ Š1 | HA | 0.00m | Za átek úseku |
| 00:01:14 | | WA | 9.18m | n t sný spoj platí pro v tšinu spoj |
| 00:03:11 00:03:21 | | S--R SV | 23.85m 23.85m | Zaúst ní vpravo,v šacht p icpaná Zakrytá šachta |
| 00:04:27 00:05:09 00:05:19 00:05:26 | | SE-R TVS IG IAB | 34.76m 34.76m 34.76m 34.76m | Vy niv. zaúst ní vpravo, ca. xxx mm Kamera nem že dál Inspekce následuje z protistrany P erušení inspekce |
| Délka úseku: 34.76m | | | | |

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší dob

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá pot eba sanace

Statické poškození, St edn dobá pot eba sanace

V sou asné dob není pot eba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN300

Od šachty: Š3

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 15. 7. 2022

. úseku: Š3_Š4


druh prohlídky:

Sm r prohlídky: ve sm ru toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š4

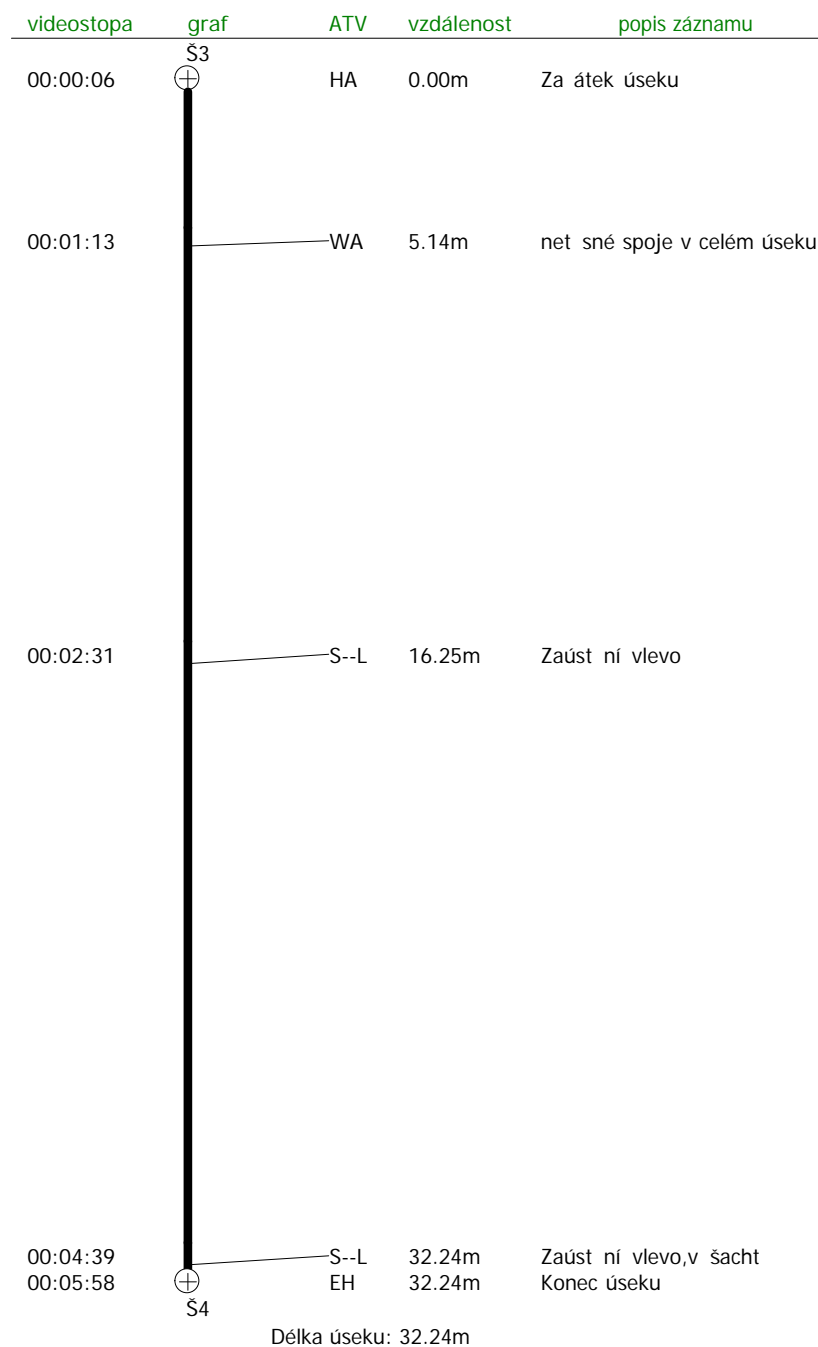

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potěba sanace


Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

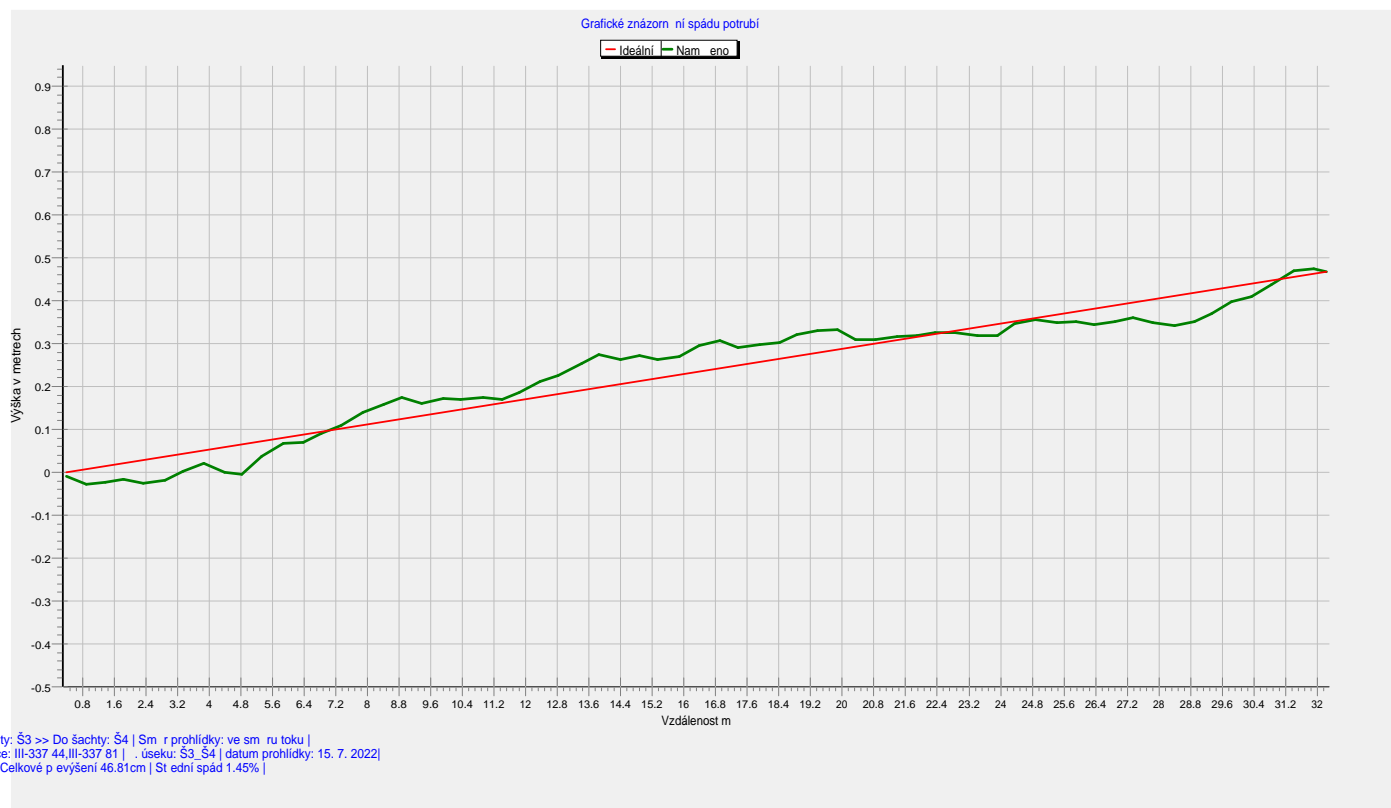



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN300

Od šachty: S4

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 15. 7. 2022

. úseku: S4_S5


druh prohlídky:

Sm r prohlídky: ve sm ru toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: S5

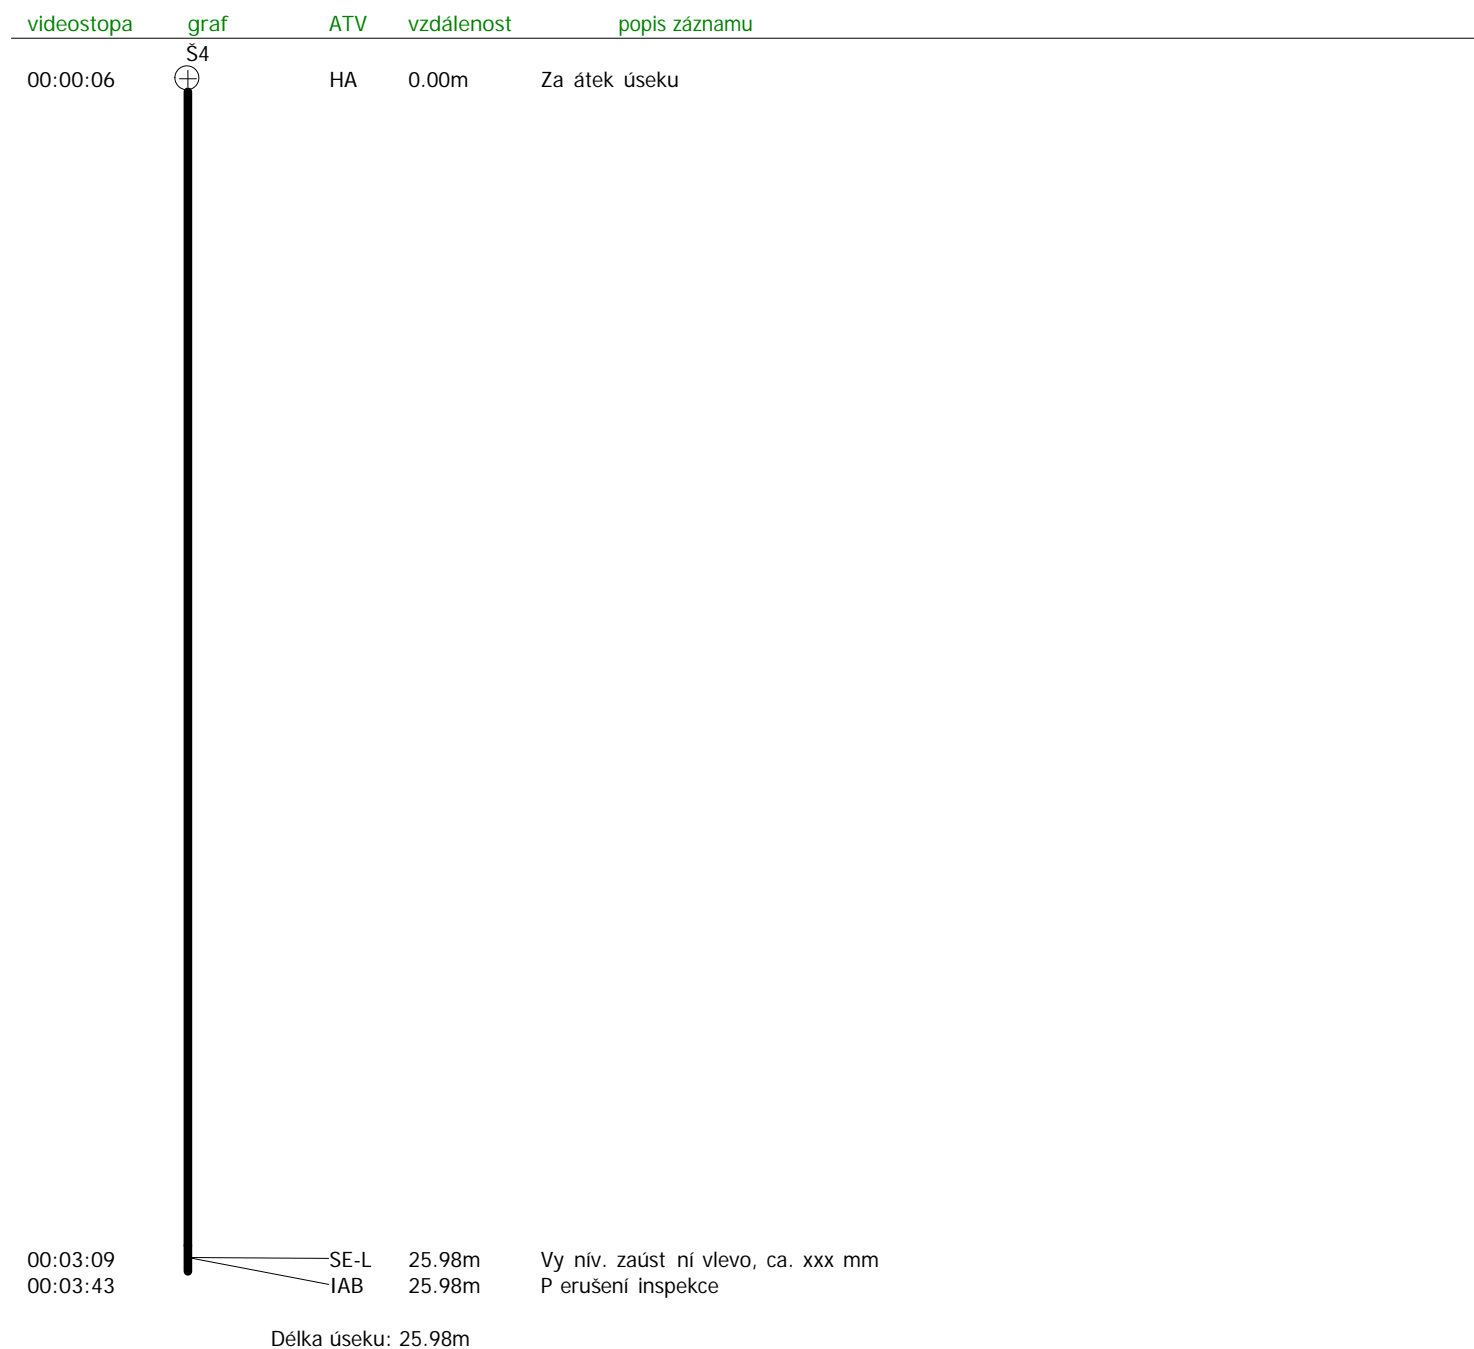

IKAM fy ZIKMUNDelektronic : 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá pot eba sanace

Statické poškození, St edn dobá pot eba sanace

V sou asné době není pot eba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN400

Od šachty: Š6

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 25. 7. 2022

. úseku: Š5_Š6

druh prohlídky:

Sm r prohlídky: proti toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š5

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|---------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|
| 00:00:07 | ⊕ Š6 | HA | 0.00m | Za átek úseku |
| 00:00:35 | | WA | 2.95m | net sné spoje v celém úseku |
| 00:03:34 | | S--L | 31.80m | Zaúst ní vlevo |
| 00:04:55 | | S--L | 45.19m | Zaúst ní vlevo |
| 00:05:45 | | RL-- | 49.65m | Podélná prasklina po obvodu ca. xxx mm |
| 00:09:41 | | S--R | 65.98m | Zaúst ní vpravo |
| 00:11:36 | | S--L | 67.23m | Zaúst ní vlevo,v šacht |
| 00:11:40 | ⊕ Š5 | EH | 67.23m | Konec úseku |
| Délka úseku: 67.23m | | | | |

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá pot eba sanace

Statické poškození, St edn dobá pot eba sanace

V sou asné době není pot eba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN400

Od šachty: Š6

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 19. 9. 2022

. úseku: Š6_Š7

druh prohlídky:

Sm r prohlídky: ve sm ru toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š7

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|------------|---------|------|------------|-------------------------------------|
| 00:00:06 | ⊕ Š6 | HA | 0.00m | Za átek úseku |
| 00:00:48 | — | WA | 6.17m | net snost p esazené hrdlo |
| 00:01:22 | — | SE-R | 10.27m | Vy nív. zaúst ní vpravo, ca. xxx mm |
| 00:02:09 | — | WA | 16.63m | prasklina naho e |
| 00:02:23 | — | WA | 17.58m | prasklina naho e |
| 00:02:38 | — | WA | 18.74m | prasklina naho e |
| 00:04:42 | — | WA | 32.02m | net sný spoj |
| 00:05:07 | — | WA | 33.76m | chyb jící ást st ny naho e |
| 00:06:52 | — | SV | 44.18m | Zakrytá šachta |
| 00:07:01 | — | S--L | 44.18m | Zaúst ní vlevo,v šacht |
| 00:08:32 | — | WA | 54.48m | p esazené spoje |
| 00:10:16 | ⊕ Š7 | EH | 61.60m | Konec úseku |


Délka úseku: 61.60m



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafické znázornění spádu potrubí

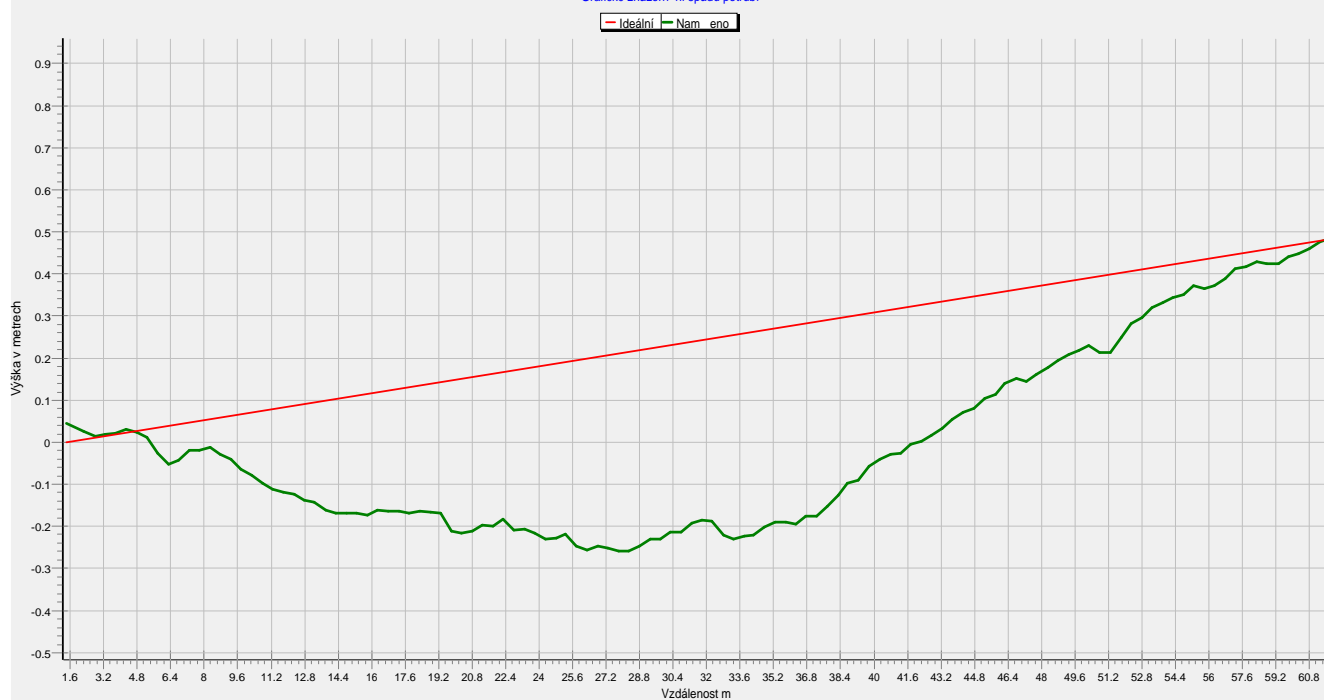

[Od šachty: Š6 >> Do šachty: Š7 | Směr prohlídky: ve směru toku]

[msto: Na ešice | ulice: III-337 44, III-337 81 | úseku: Š6_Š7 | datum prohlídky: 19. 9. 2022]

[Celkové pvyšení 48.01cm | St ední spád 0.78%]



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN400

Od šachty: Š7

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 19. 9. 2022

. úseku: Š7_Š8

druh prohlídky:

Sm r prohlídky: ve sm ru toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š8


| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|---------------------|---------|-----|------------|----------------------------------|
| 00:00:08 | ⊕ Š7 | HA | 0.00m | Za átek úseku |
| 00:01:08 | | WA | 12.43m | net sný spoj |
| 00:02:14 | | WA | 24.25m | praskliny |
| 00:03:02 | | WA | 34.61m | vr st ko en |
| 00:03:29 | | WA | 36.10m | vr st ko en |
| 00:03:59 | | WA | 42.12m | vr st ko en |
| 00:04:35 | | WA | 45.80m | vr st ko en |
| 00:05:53 | | WA | 49.19m | provalení,zborcení |
| 00:05:59 | | TVS | 49.19m | Kamera nem že dál |
| 00:06:03 | | IG | 49.19m | Inspekce následuje z protistrany |
| 00:06:29 | | IAB | 49.19m | P erušení inspekce |
| Délka úseku: 49.19m | | | | |



VS *Chrudim*

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafické znázornění spádu potrubí

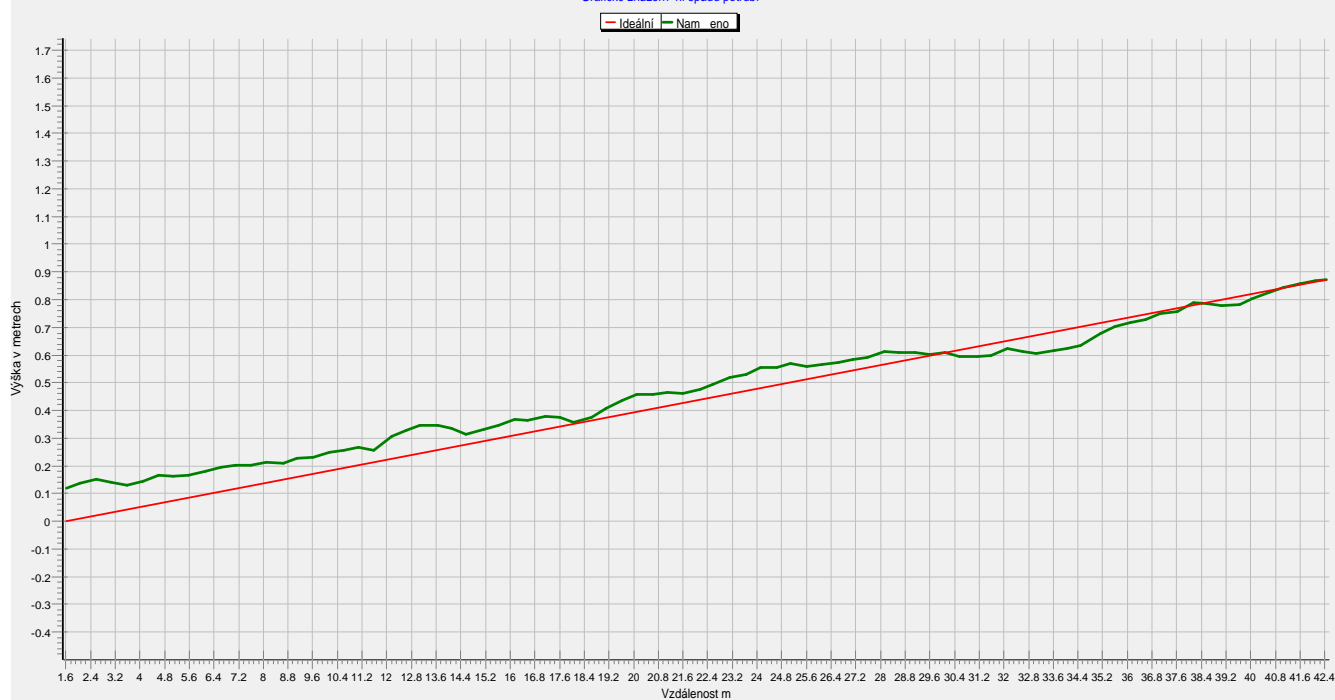

[Od šachty: Š7 >> Do šachty: Š8 | Směr prohlídky: ve směru toku]

[msto: Na ešice | ulice: III-337 44, III-337 81 | úseku: Š7_Š8 | datum prohlídky: 19. 9. 2022]

[Celkové pvyšení 87.16cm | St ední spád 2.05%]



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Na ešice 25.7.2022

m sto: Na ešice

operátor: Veselý Majkl

íslo kazety:

. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozm r potrubí: DN400

Od šachty: Š8

ulice: III-337 44,III-337 81

akce:

datum prohlídky: 19. 9. 2022

. úseku: Š8_Š9


druh prohlídky:

Sm r prohlídky: ve sm ru toku

tvár profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š9

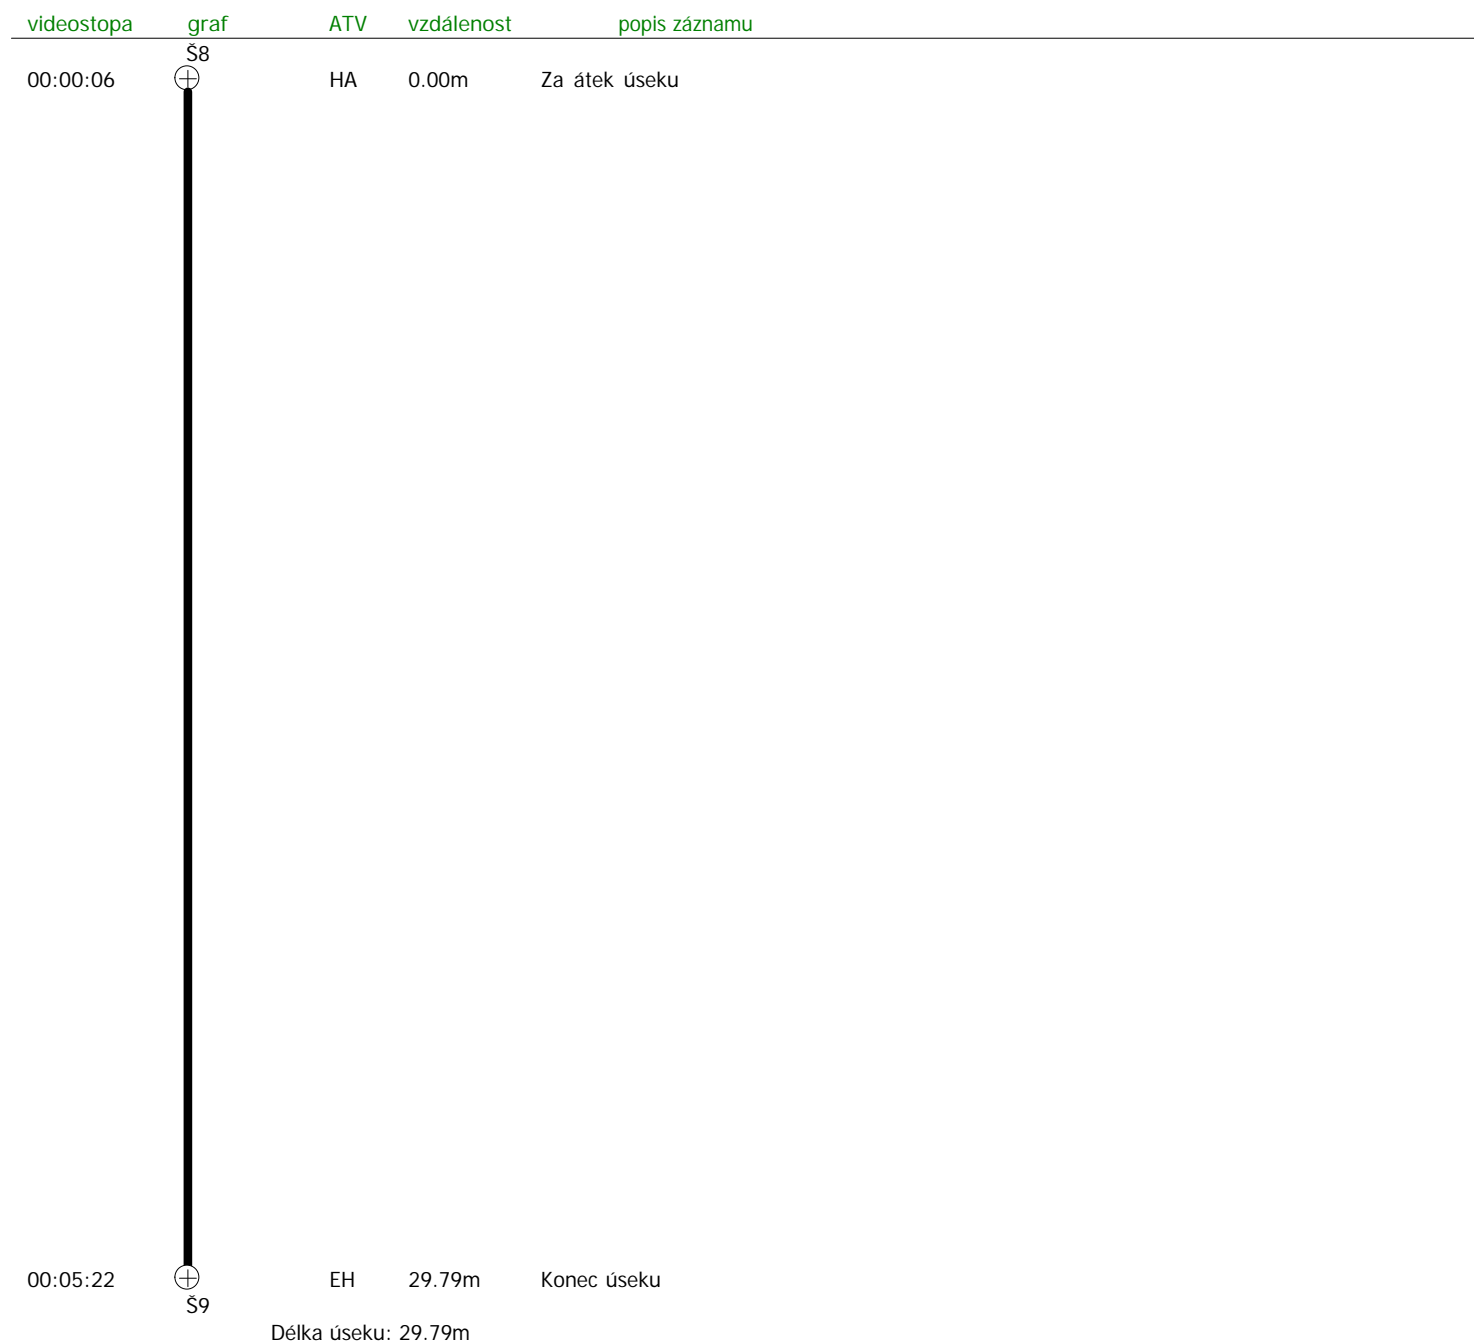

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace


Statické poškození, St edn dobá potřeba sanace

V sou asné době není potřeba sanace



VS Chrudim


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

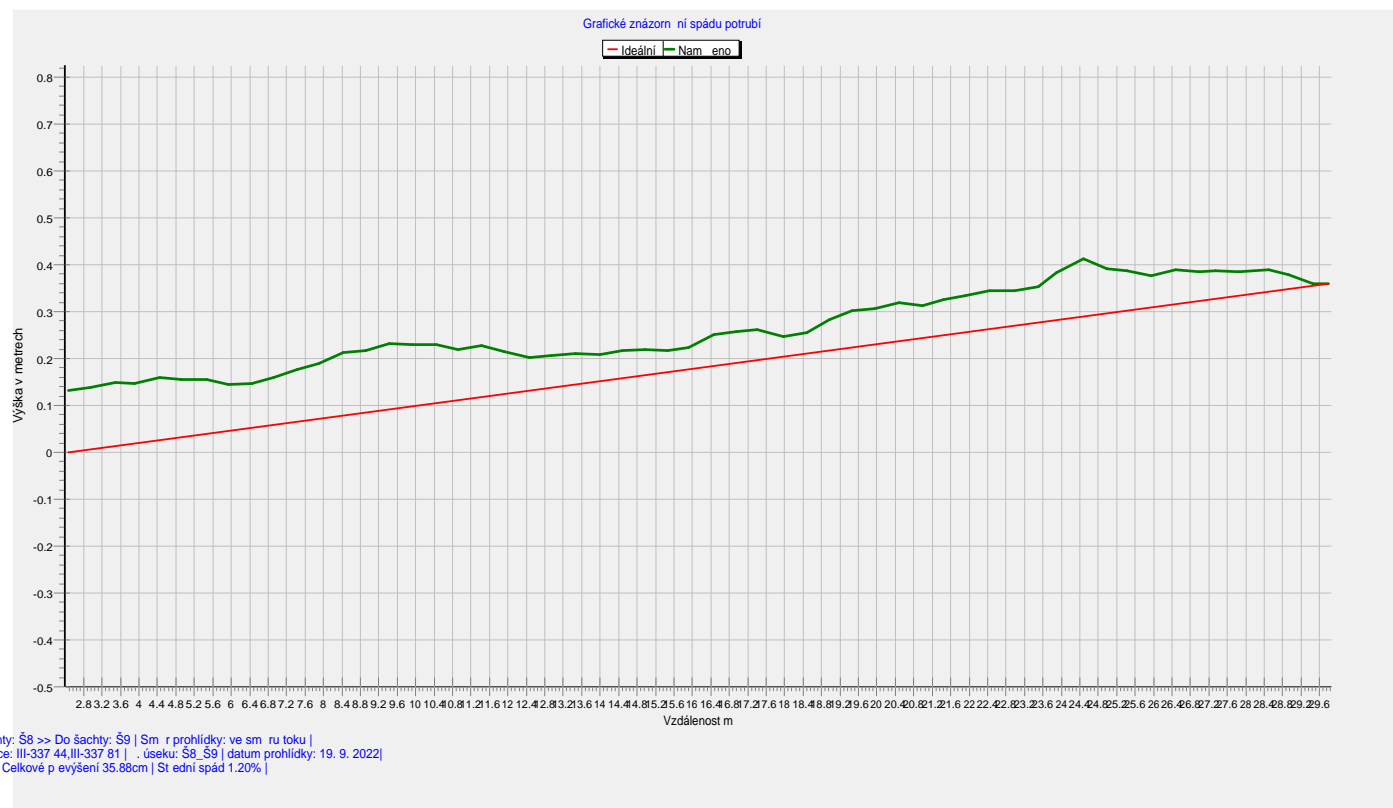





VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

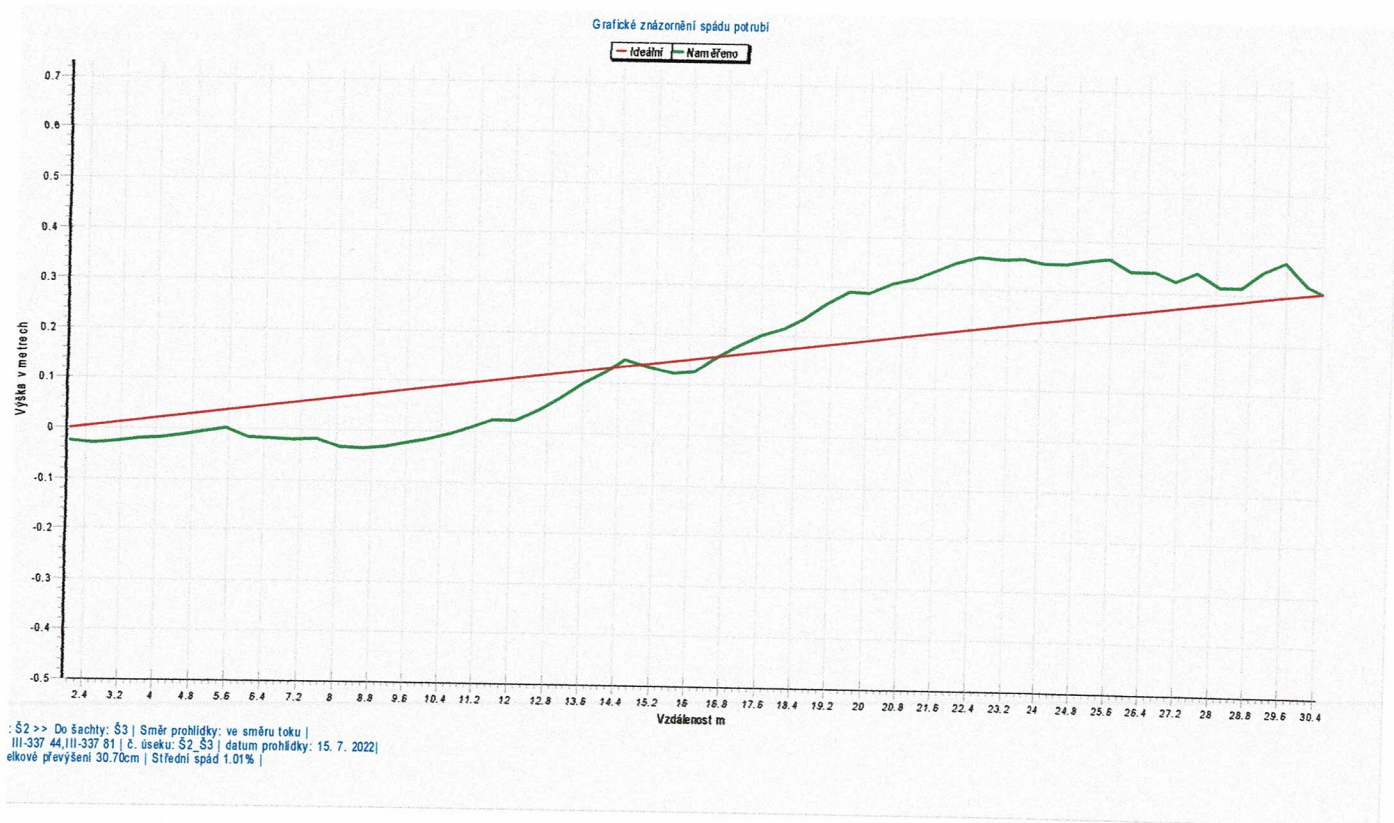

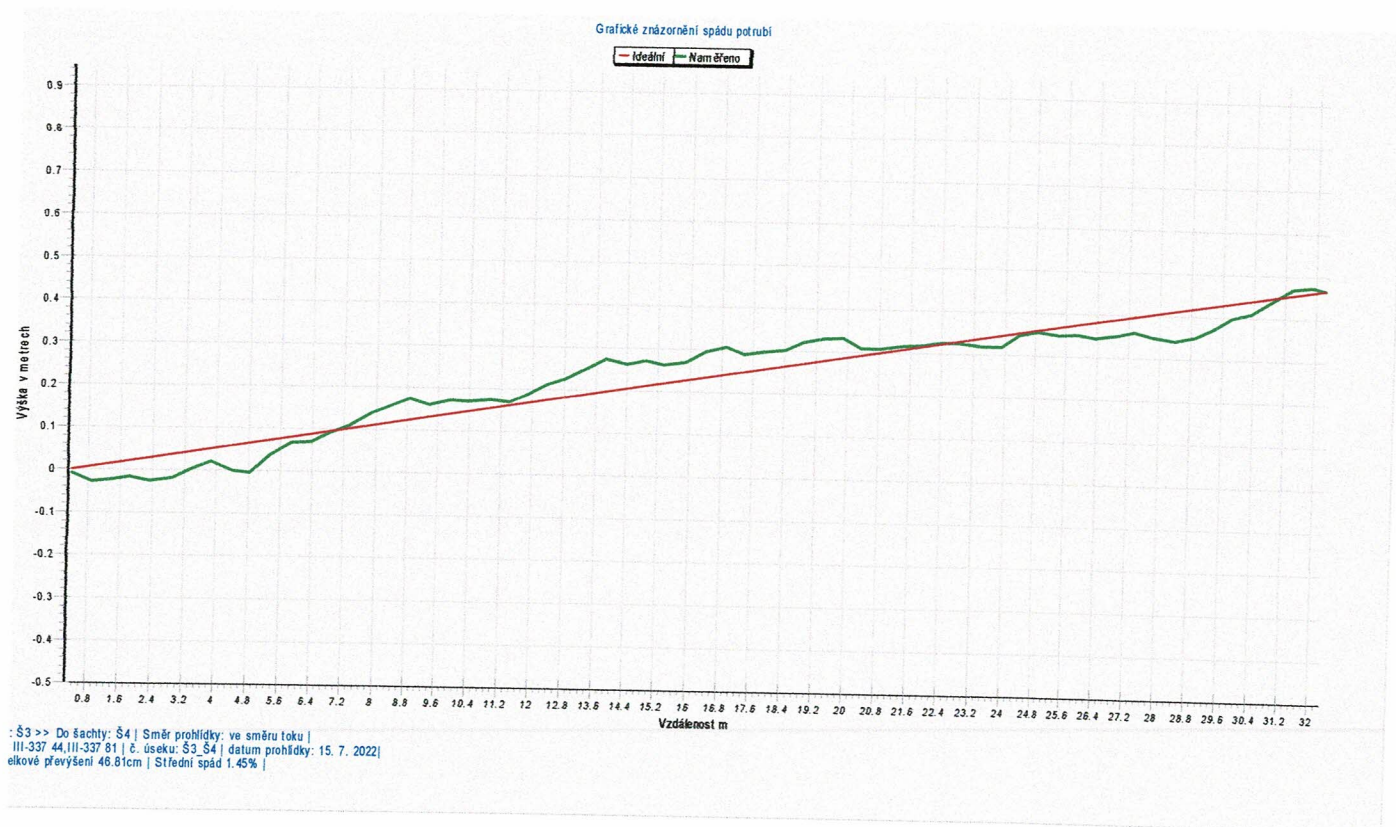

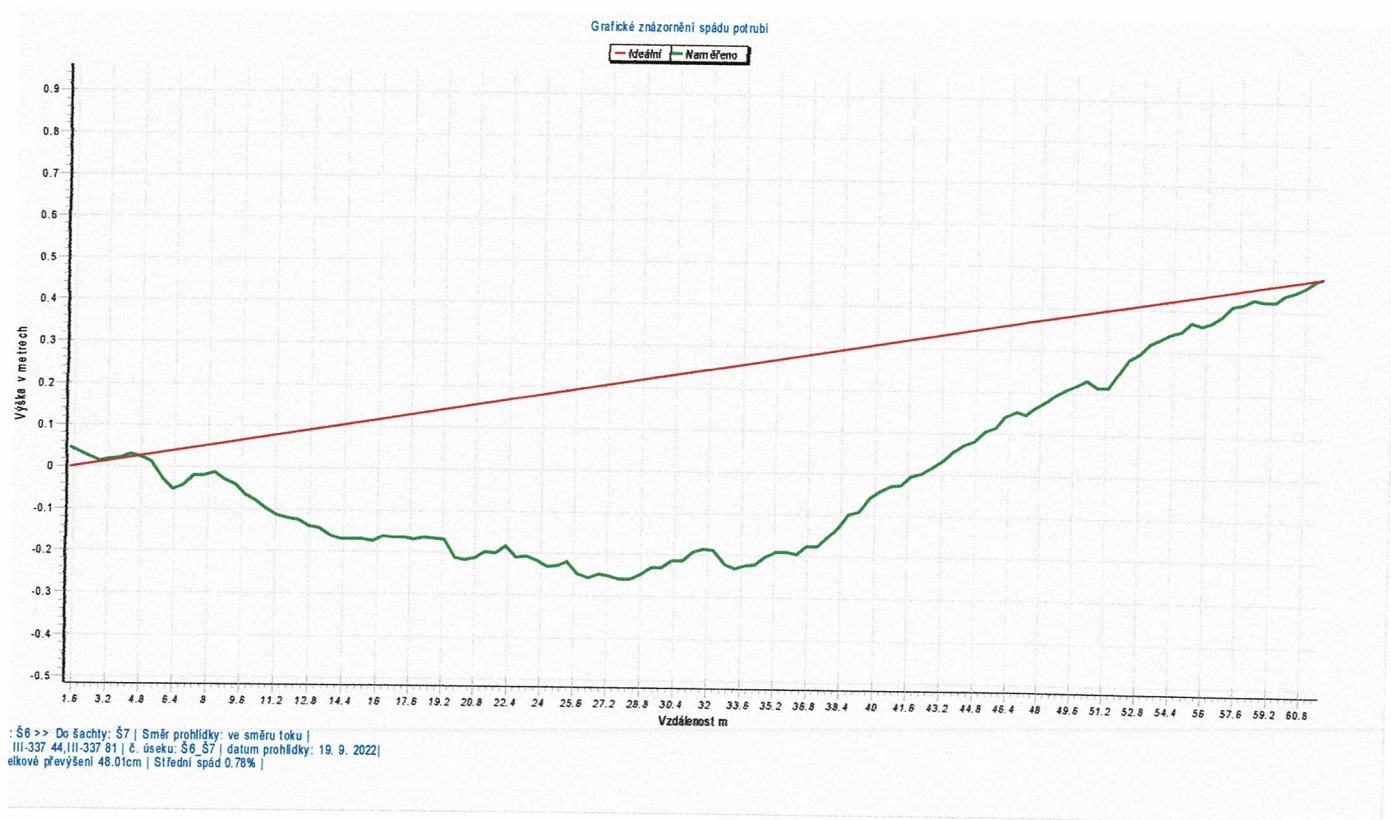




VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.


Grafické znázornění spádu potrubí

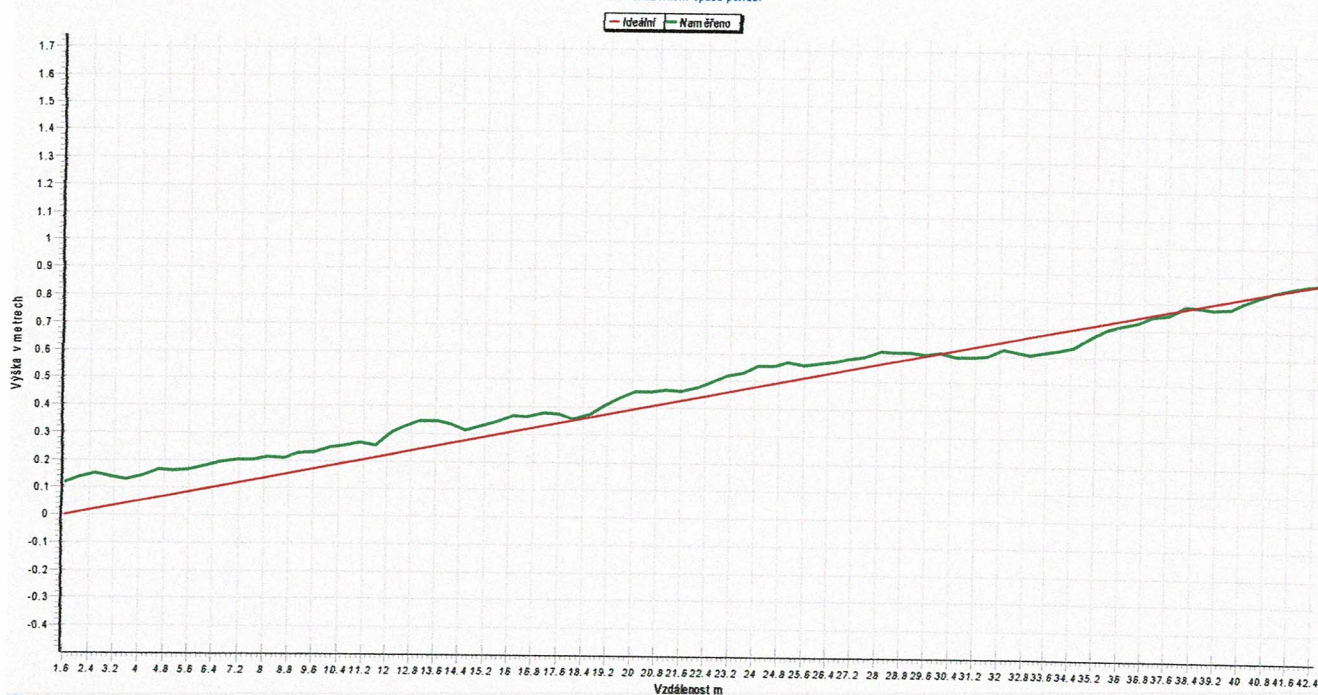


Š7 >> Do šachty: Š8 | Směr prohlídky: ve směru toku |
III-337 44, III-337 81 | č. úseku: Š7, Š8 | datum prohlídky: 19. 9. 2022 |
elkové převýšení 87.16cm | Střední spád 2.05%



Grafické znázornění spádu potrubí

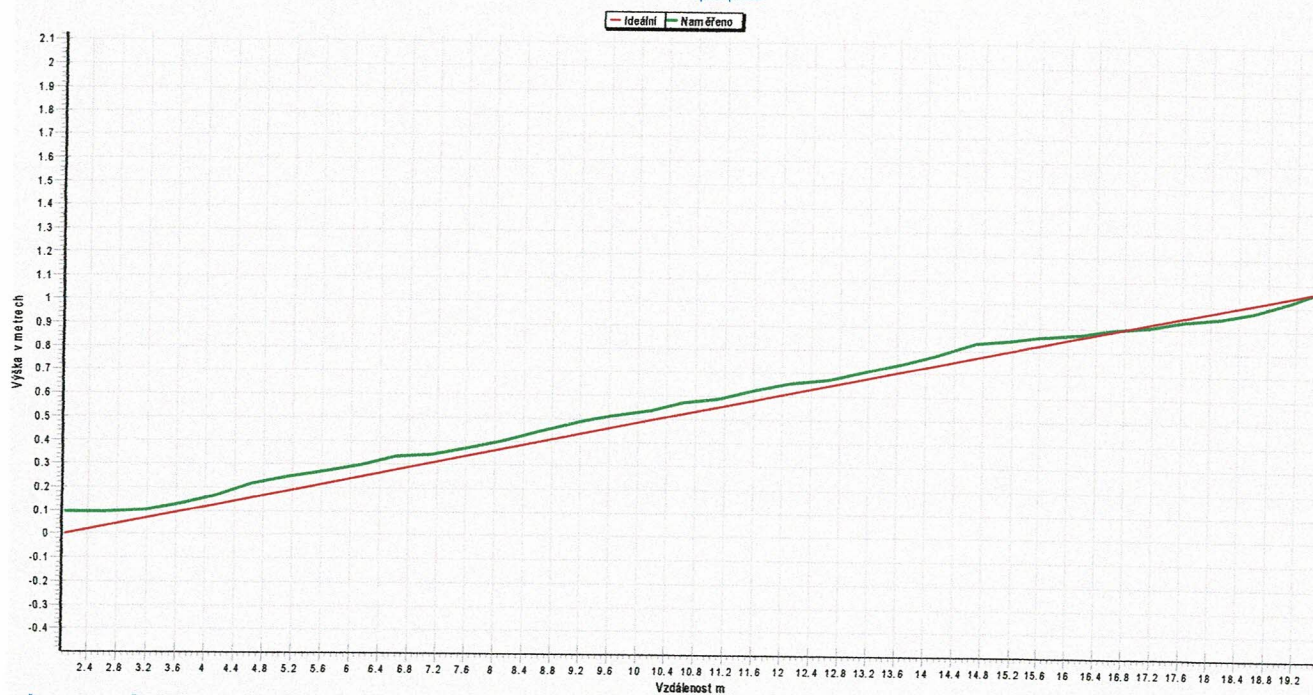

Út: Š8 >> Do šachty: Š7 | Směr prohlídky: proti toku |
III-337 44, III-337 81 | Č. úseku: Š7_Š8 | datum prohlídky: 19. 9. 2022 |
skokové převýšení 106.35cm | Střední spád 5.45%

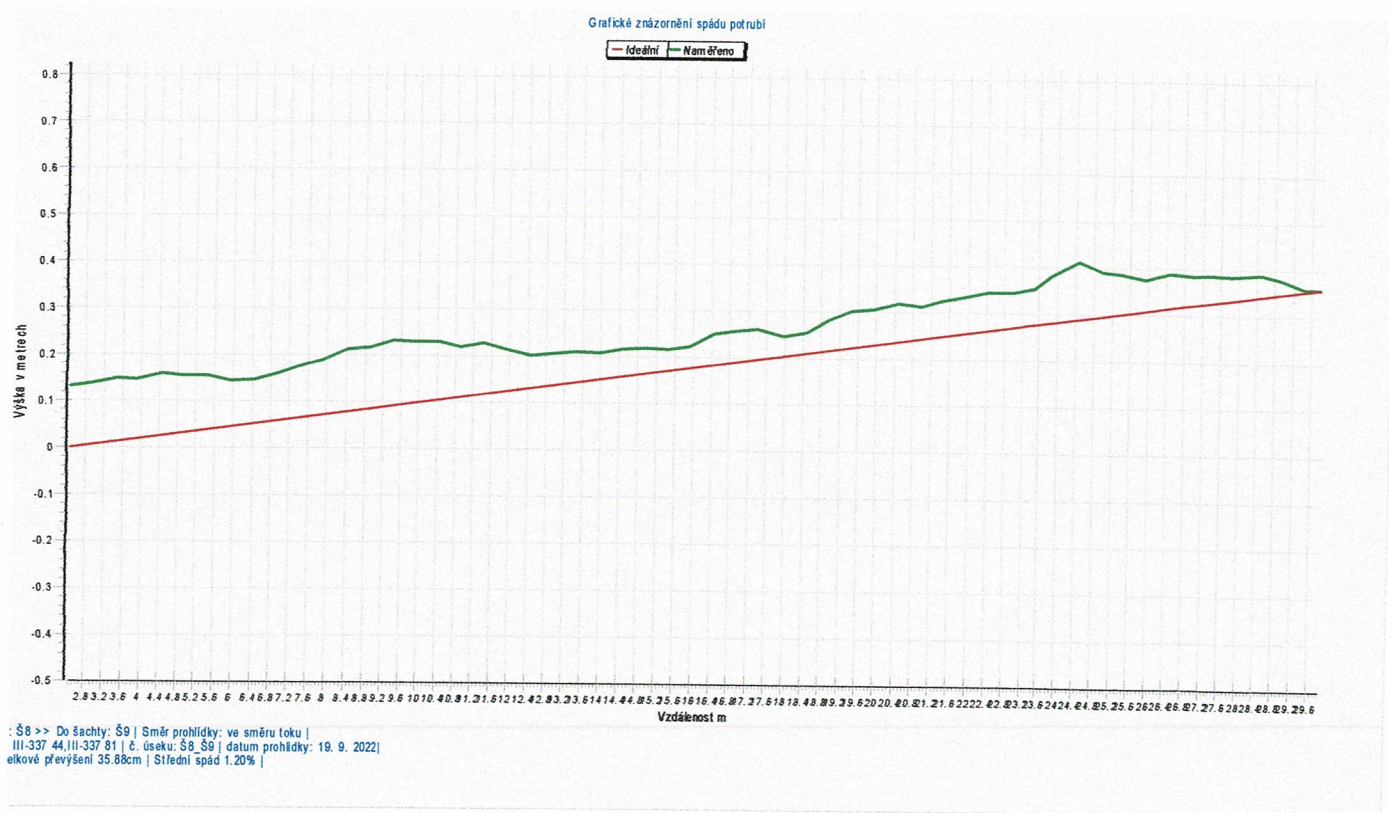



Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN500

Od šachty: Š11

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 21. 9. 2022

č. úseku: Š10_Š11

druh prohlídky:

Směr prohlídky: proti toku

tvář profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š10

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|------------|------|-----|------------|---------------|
|------------|------|-----|------------|---------------|

| | | | | |
|----------|-----|----|-------|---------------|
| 00:00:06 | Š11 | HA | 0.00m | Začátek úseku |
|----------|-----|----|-------|---------------|

| | | | | |
|----------|--|-----|-------|--------------------|
| 00:02:02 | | TVS | 7.93m | Kamera nemůže dál |
| 00:02:10 | | IAB | 7.93m | Přerušeni inspekce |

Délka úseku: 7.93m



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: **Načešice 25.7.2022**

město: **Načešice**

operátor: **Veselý Majkl**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **jednotná**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN500**

Od šachty: **Š11**

ulice: **III-337 44, III-337 81**

akce:

datum prohlídky: **21. 9. 2022**

č. úseku: **Š11_Š12**


druh prohlídky:

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvář profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š12**

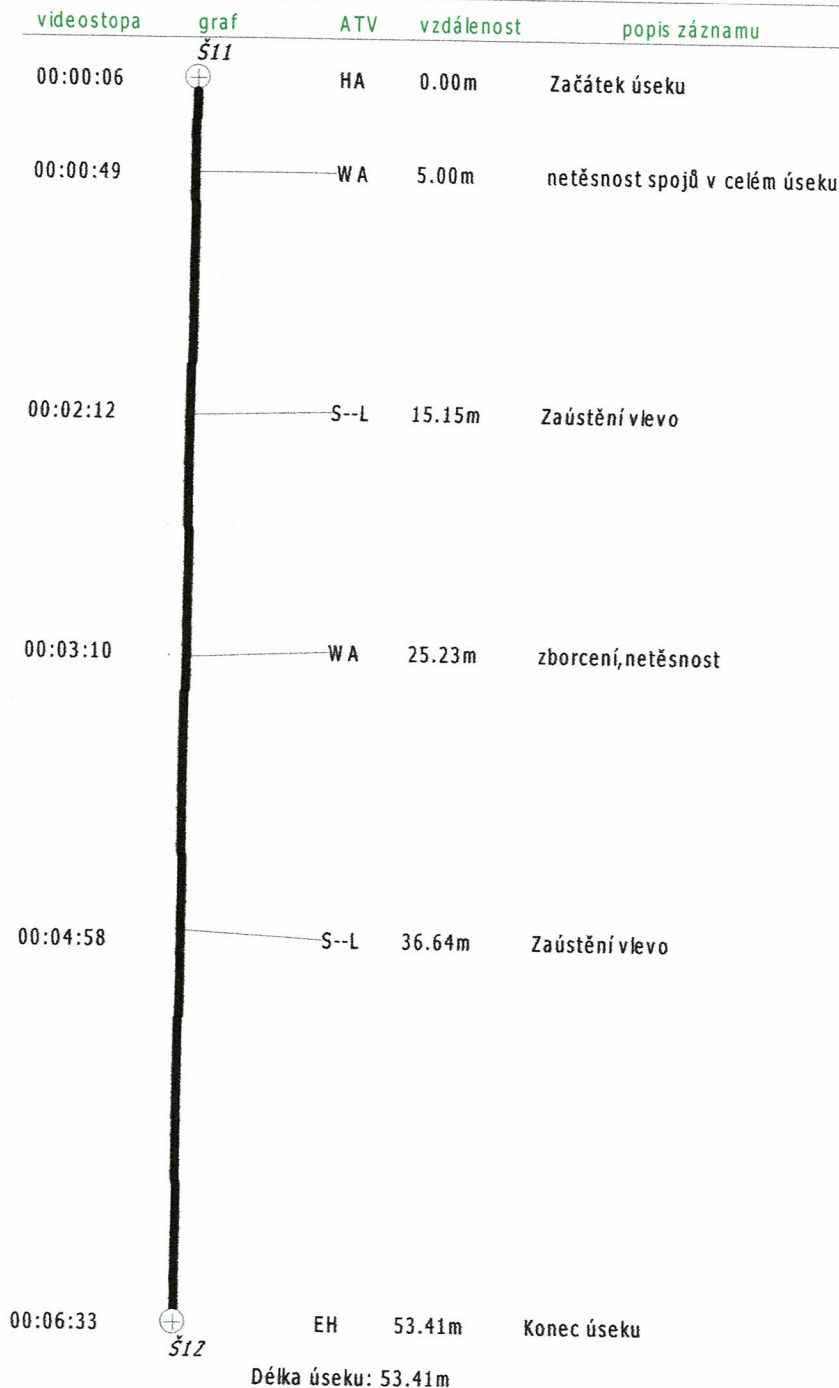

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 4

Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN500

Od šachty: Š12

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 21.9.2022

č. úseku: Š12_Š13

druh prohlídky:

Směr prohlídky: ve směru toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š13

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|------------|------|-----|------------|---------------|
|------------|------|-----|------------|---------------|

| | | | | |
|----------|----------|----|-------|---------------|
| 00:00:06 | Š12 ⊕ | HA | 0.00m | Začátek úseku |
|----------|----------|----|-------|---------------|

| | | | | |
|----------|---|------|--------|----------------|
| 00:01:45 | — | S--L | 11.06m | Zaústění vlevo |
|----------|---|------|--------|----------------|

| | | | | |
|----------|----------|------|--------|---------------------------|
| 00:05:48 | — | S--R | 39.67m | Zaústění vpravo, v šachtě |
| 00:06:12 | — | S--L | 39.67m | Zaústění vlevo, v šachtě |
| 00:06:16 | ⊕ Š13 | EH | 39.67m | Konec úseku |

Délka úseku: 39.67m

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 5

Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN500

Od šachty: Š13

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 21. 9. 2022

č. úseku: Š14_Š13


druh prohlídky:

Směr prohlídky: ve směru toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š14

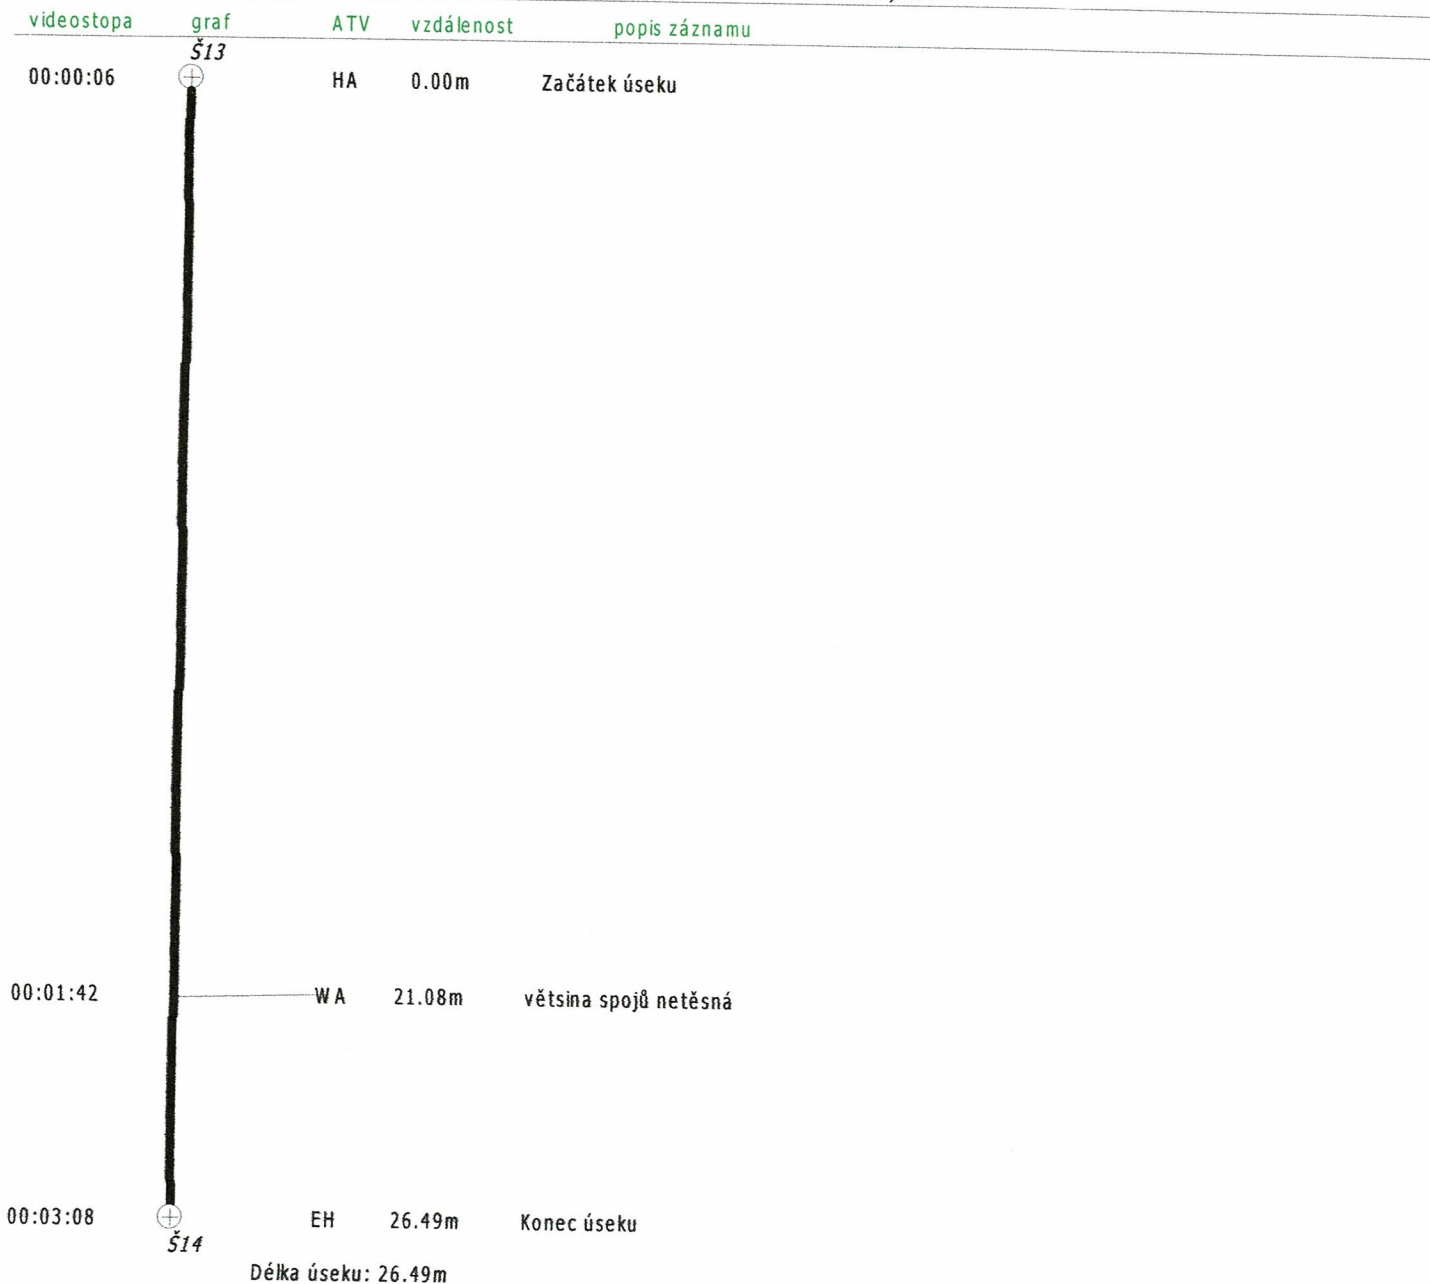

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 6
Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN500

Od šachty: Š14

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 21. 9. 2022

č. úseku: Š15_Š14


druh prohlídky:

Směr prohlídky: ve směru toku

tvář profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š15

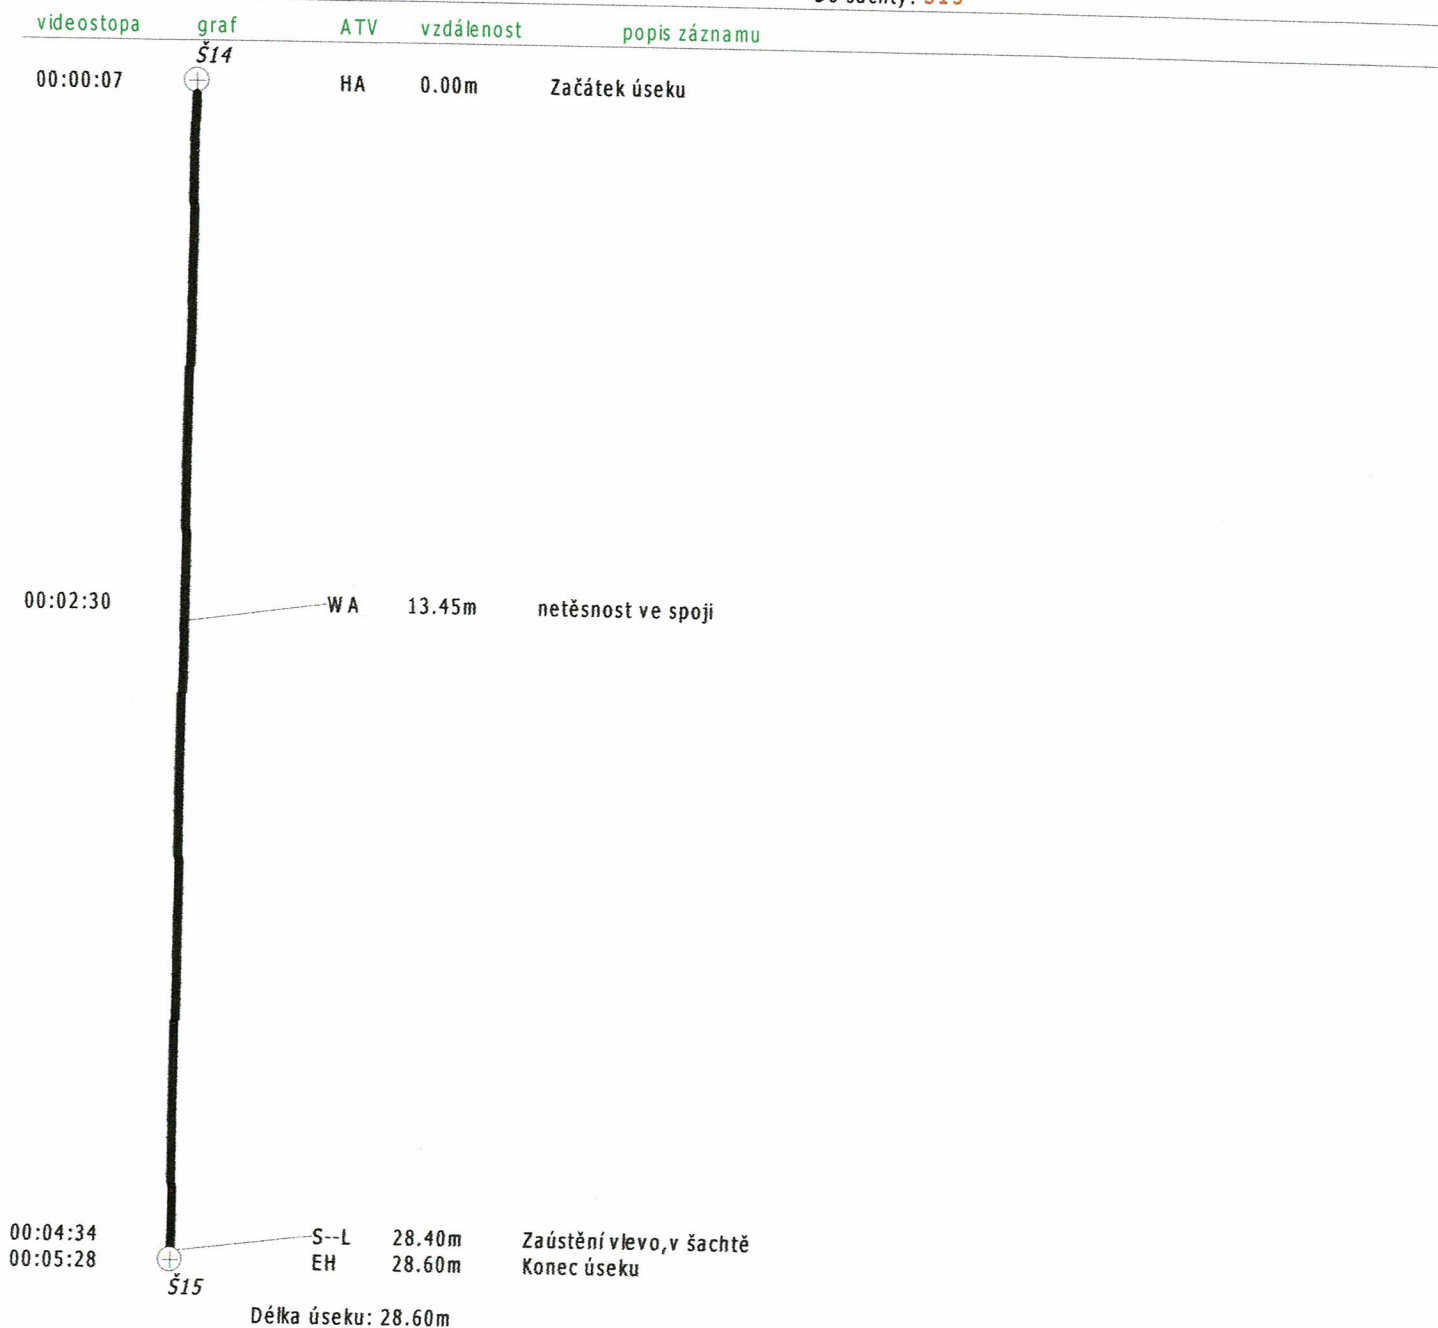

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 7
Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: **Načešice 25.7.2022**

město: **Načešice**

operátor: **Veselý Majkl**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **jednotná**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN500**

Od šachty: **Š16**

ulice: **III-337 44, III-337 81**

akce:

datum prohlídky: **23. 9. 2022**

č. úseku: **Š15_Š16**

druh prohlídky:

Směr prohlídky: **proti toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š15**

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|------------|------|-----|------------|---------------|
|------------|------|-----|------------|---------------|

| | | | | |
|----------|-----|----|-------|---------------|
| 00:00:06 | Š16 | HA | 0.00m | Začátek úseku |
|----------|-----|----|-------|---------------|

| | | | | |
|----------|------|--------|---------------------------|----------------|
| 00:01:16 | S--R | 12.14m | Zaústění vpravo, v šachtě | |
| 00:01:33 | | SV | 12.14m | Zakrytá šachta |
| 00:01:37 | | EH | 12.14m | Konec úseku |

Š15

Délka úseku: 12.14m

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 8
Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN500

Od šachty: Š16

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 23.9.2022

č. úseku: Š16_Š17


druh prohlídky:

Směr prohlídky: ve směru toku

tvář profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š17

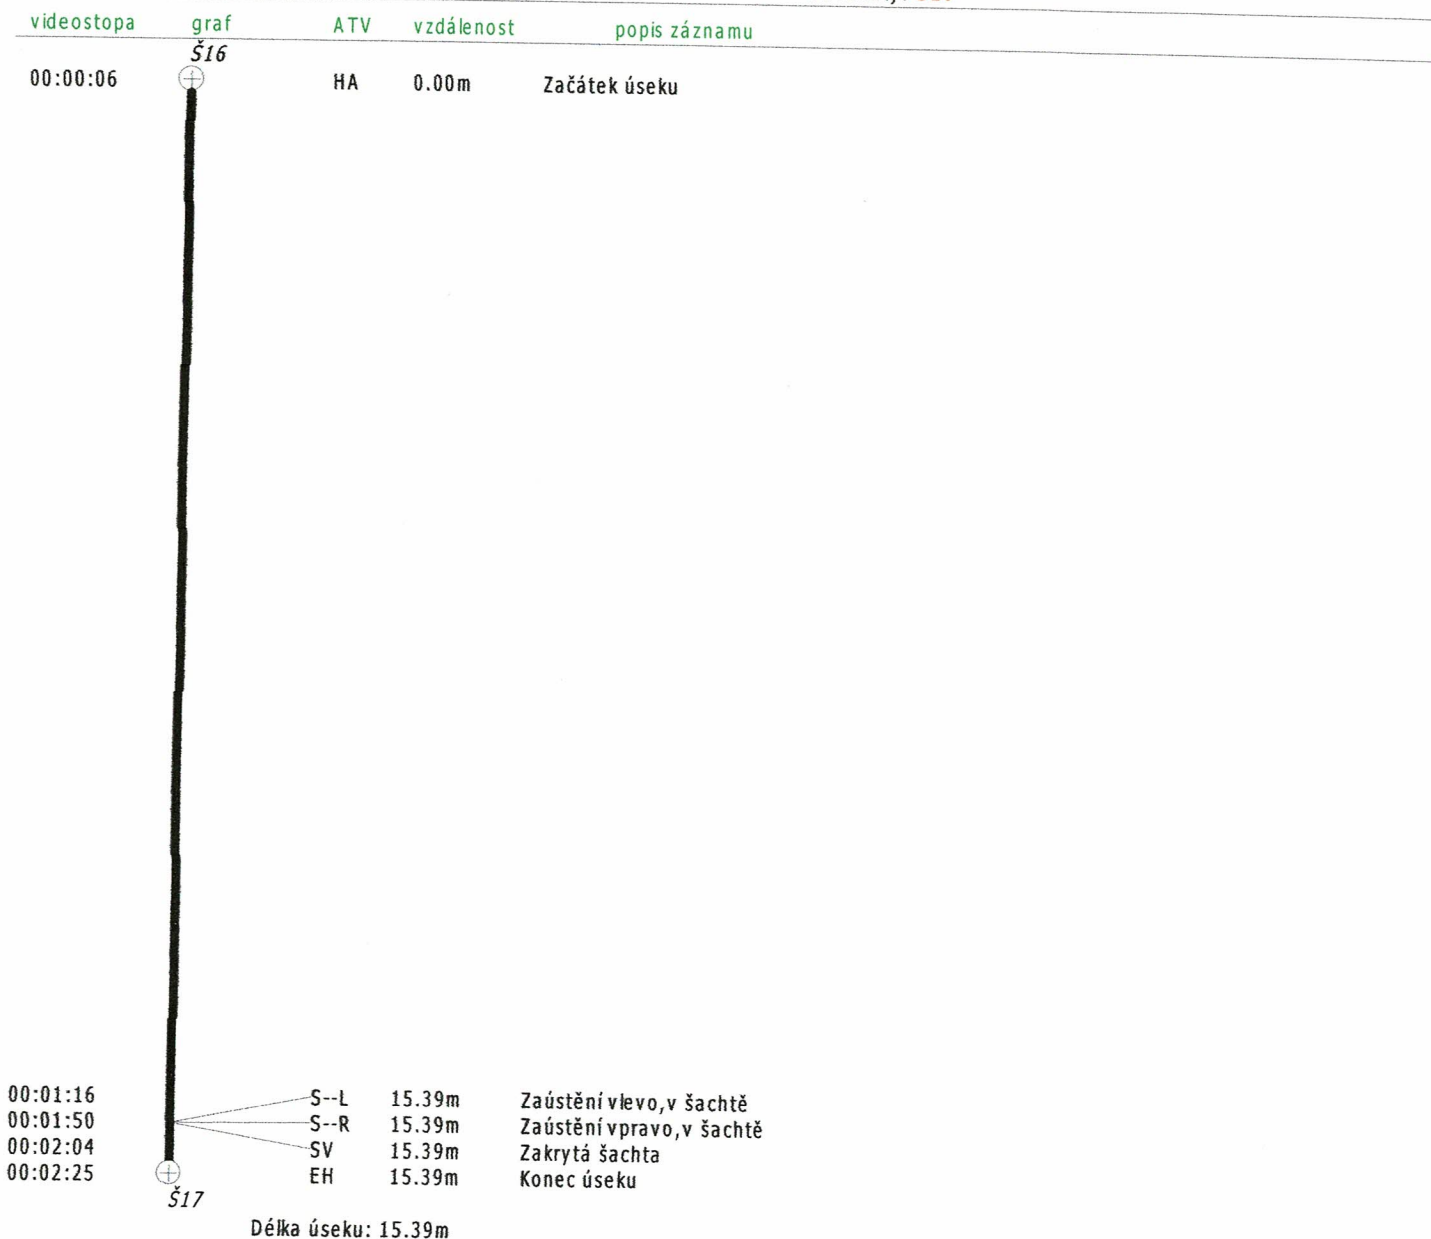

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

IKAM fy ZIKMUNDelektronik : 9
Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN400

Od šachty: Š19

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 26. 9. 2022

č. úseku: Š19_Š20

druh prohlídky:

Směr prohlídky: ve směru toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: Š20

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|------------|------|------|------------|-----------------------|
| 00:00:04 | Š19 | HA | 0.00m | Začátek úseku |
| 00:05:00 | | WA | 10.45m | netěsnost ve spoji |
| 00:05:43 | | S--R | 11.14m | Zaústění vpravo |
| 00:05:58 | | S--R | 12.15m | Zaústění vpravo |
| 00:06:58 | | S--R | 23.32m | Zaústění vpravo |
| 00:07:49 | | S--R | 25.86m | Zaústění vpravo |
| 00:08:34 | | WA | 34.25m | netěsnost ve spoji |
| 00:09:24 | | QVN | 42.16m | Změna průměru, DN 500 |
| 00:10:16 | Š20 | EH | 47.63m | Konec úseku |

Délka úseku: 47.63m



Grafický protokol:

zákazník: Načešice 25.7.2022

město: Načešice

operátor: Veselý Majkl

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: jednotná

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN500

Od šachty: Š20

ulice: III-337 44, III-337 81

akce:

datum prohlídky: 26.9.2022

č. úseku: Š20_VO

druh prohlídky:

Směr prohlídky: ve směru toku

tvář profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: VO

| videostopa | graf | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|------------|------|-----|------------|---------------|
|------------|------|-----|------------|---------------|

| | | | | |
|----------|-----|----|-------|---------------|
| 00:00:05 | Š20 | HA | 0.00m | Začátek úseku |
|----------|-----|----|-------|---------------|

| | | | | |
|----------|----|----|-------|-------------|
| 00:01:35 | VO | EH | 7.61m | Konec úseku |
|----------|----|----|-------|-------------|


Délka úseku: 7.61m



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafické znázornění spádu potrubí

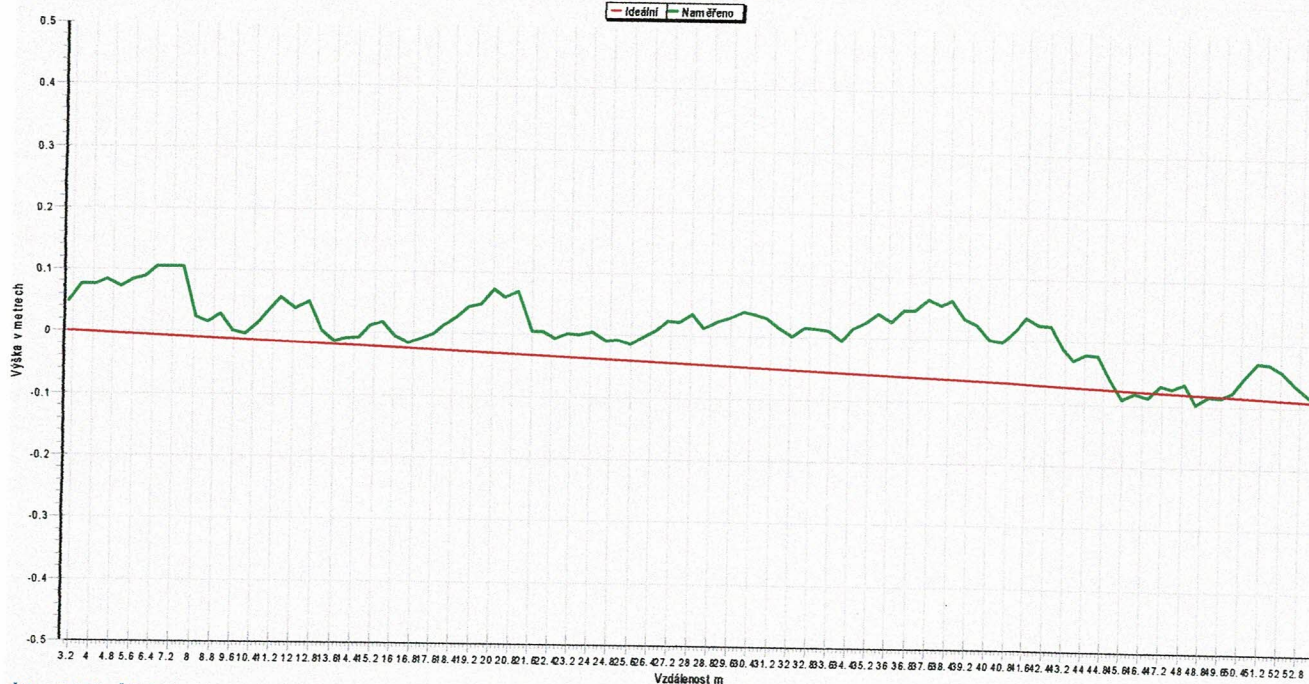


Š11 >> Do šachty: Š12 | Směr prohlídky: ve směru toku |
III-337 44, III-337 81 | č. úseku: Š11_Š12 | datum prohlídky: 21. 9. 2022 |
Celkové převýšení -9.13cm | Střední spád -0.17% |



VS Chrudim


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

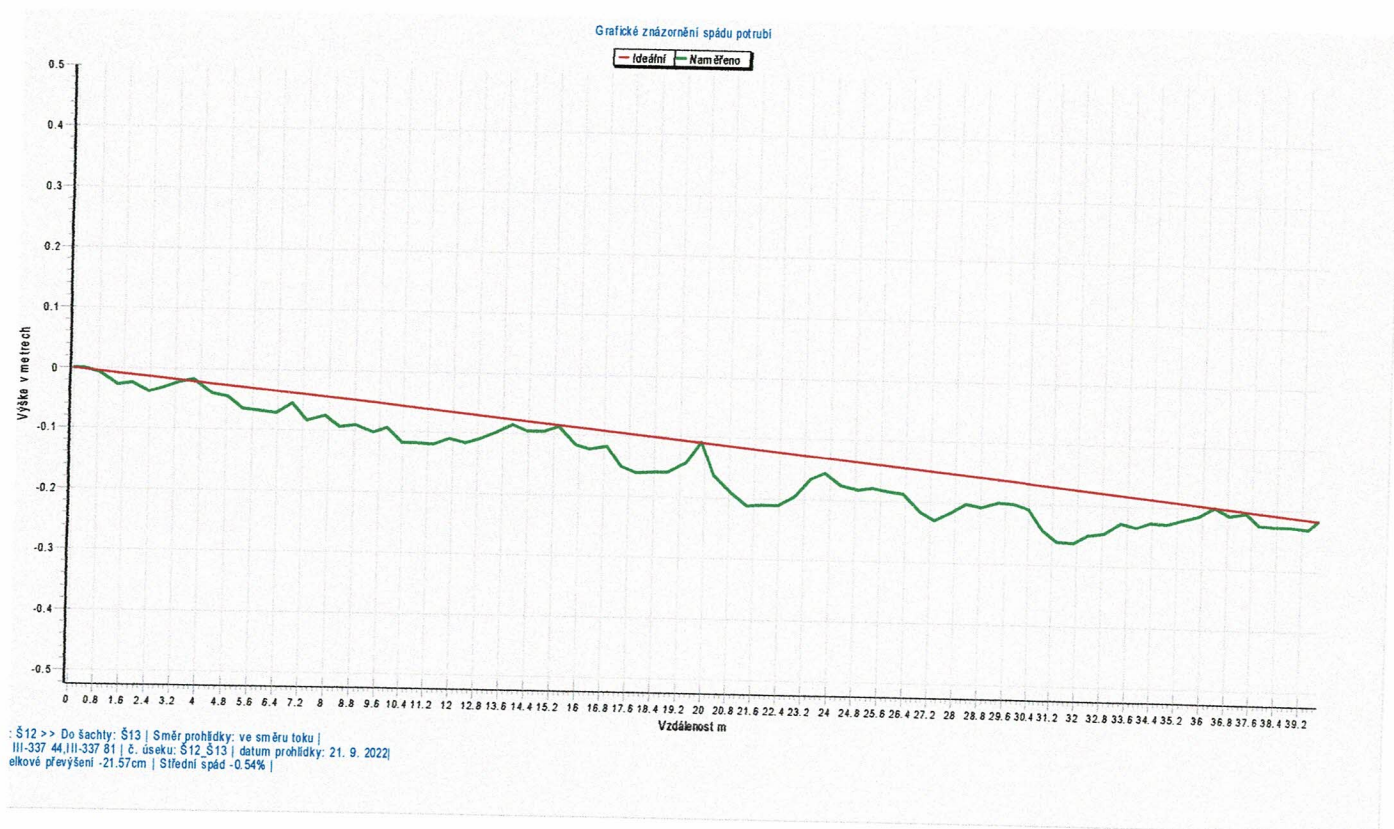



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

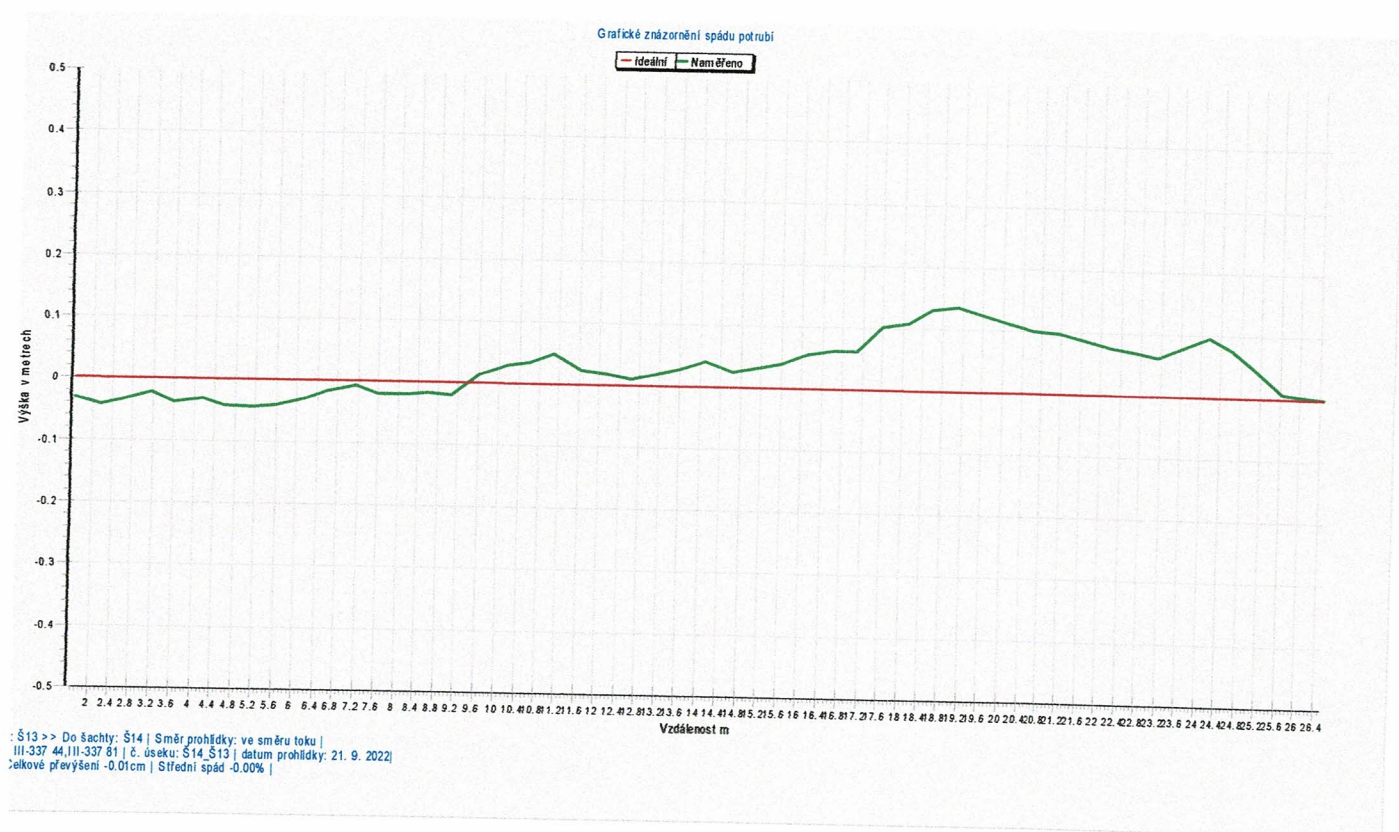




VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafické znázornění spádu potrubí

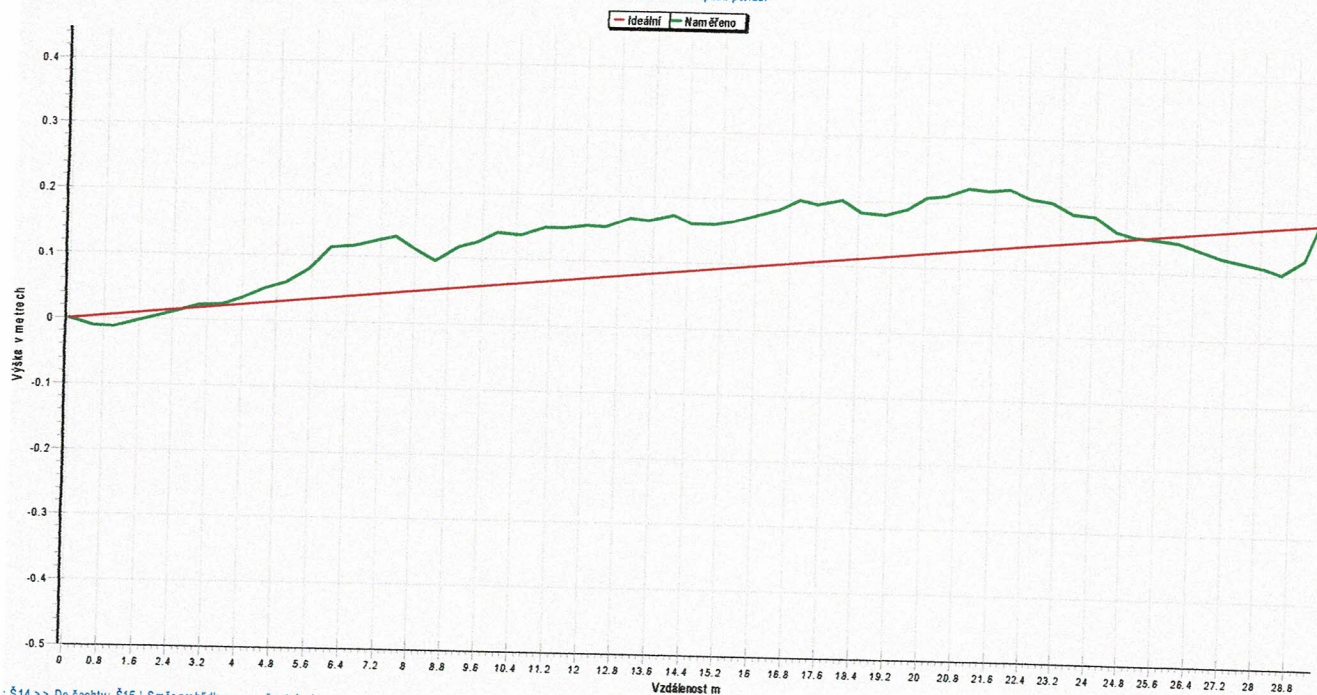


Š14 >> Do šachty: Š15 | Směr prohlídky: ve směru toku |
III-337 44, III-337 81 | č. úseku: Š15_Š14 | datum prohlídky: 21. 9. 2022 |
Celkové převýšení 17.97cm | Střední spád 0.61% |



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Grafické znázornění spádu potrubí

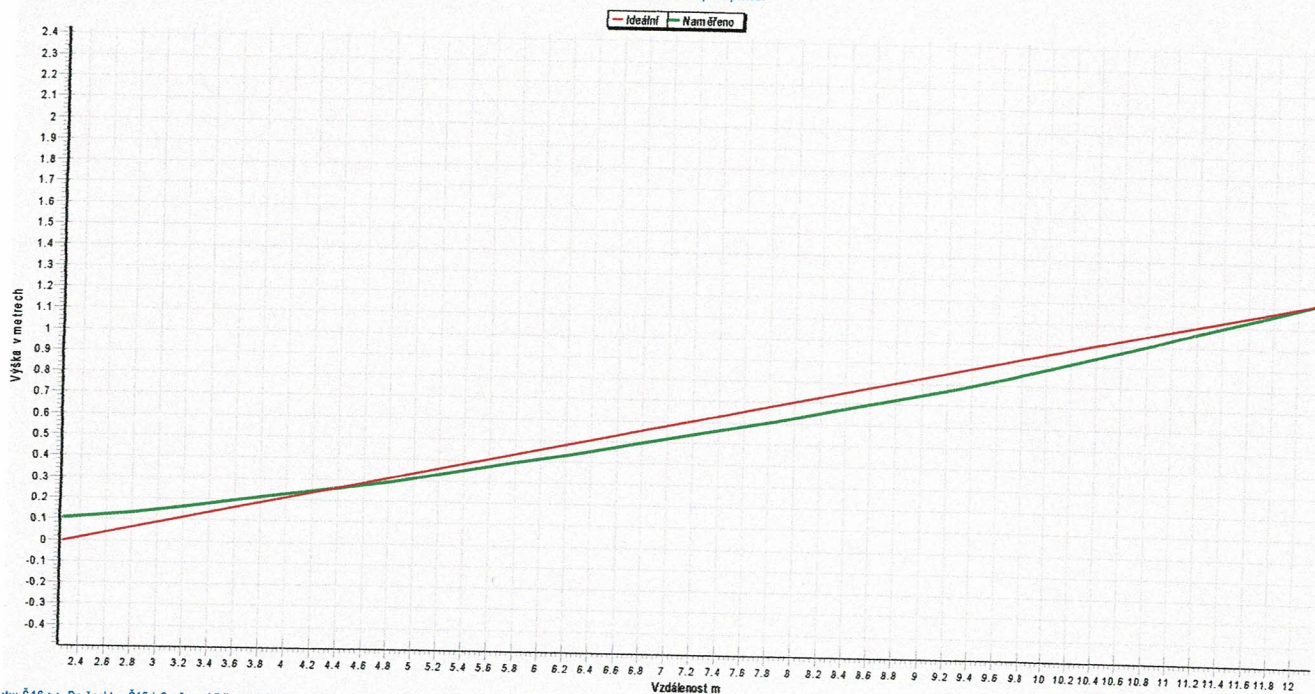

Út: Š16 >> Do šachty: Š15 | Směr prohlídky: proti toku |
III-337 44, III-337 81 | č. úseku: Š15, Š16 | datum prohlídky: 23. 9. 2022 |
elkové převýšení 121.25cm | Střední spád 9.99% |



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

