










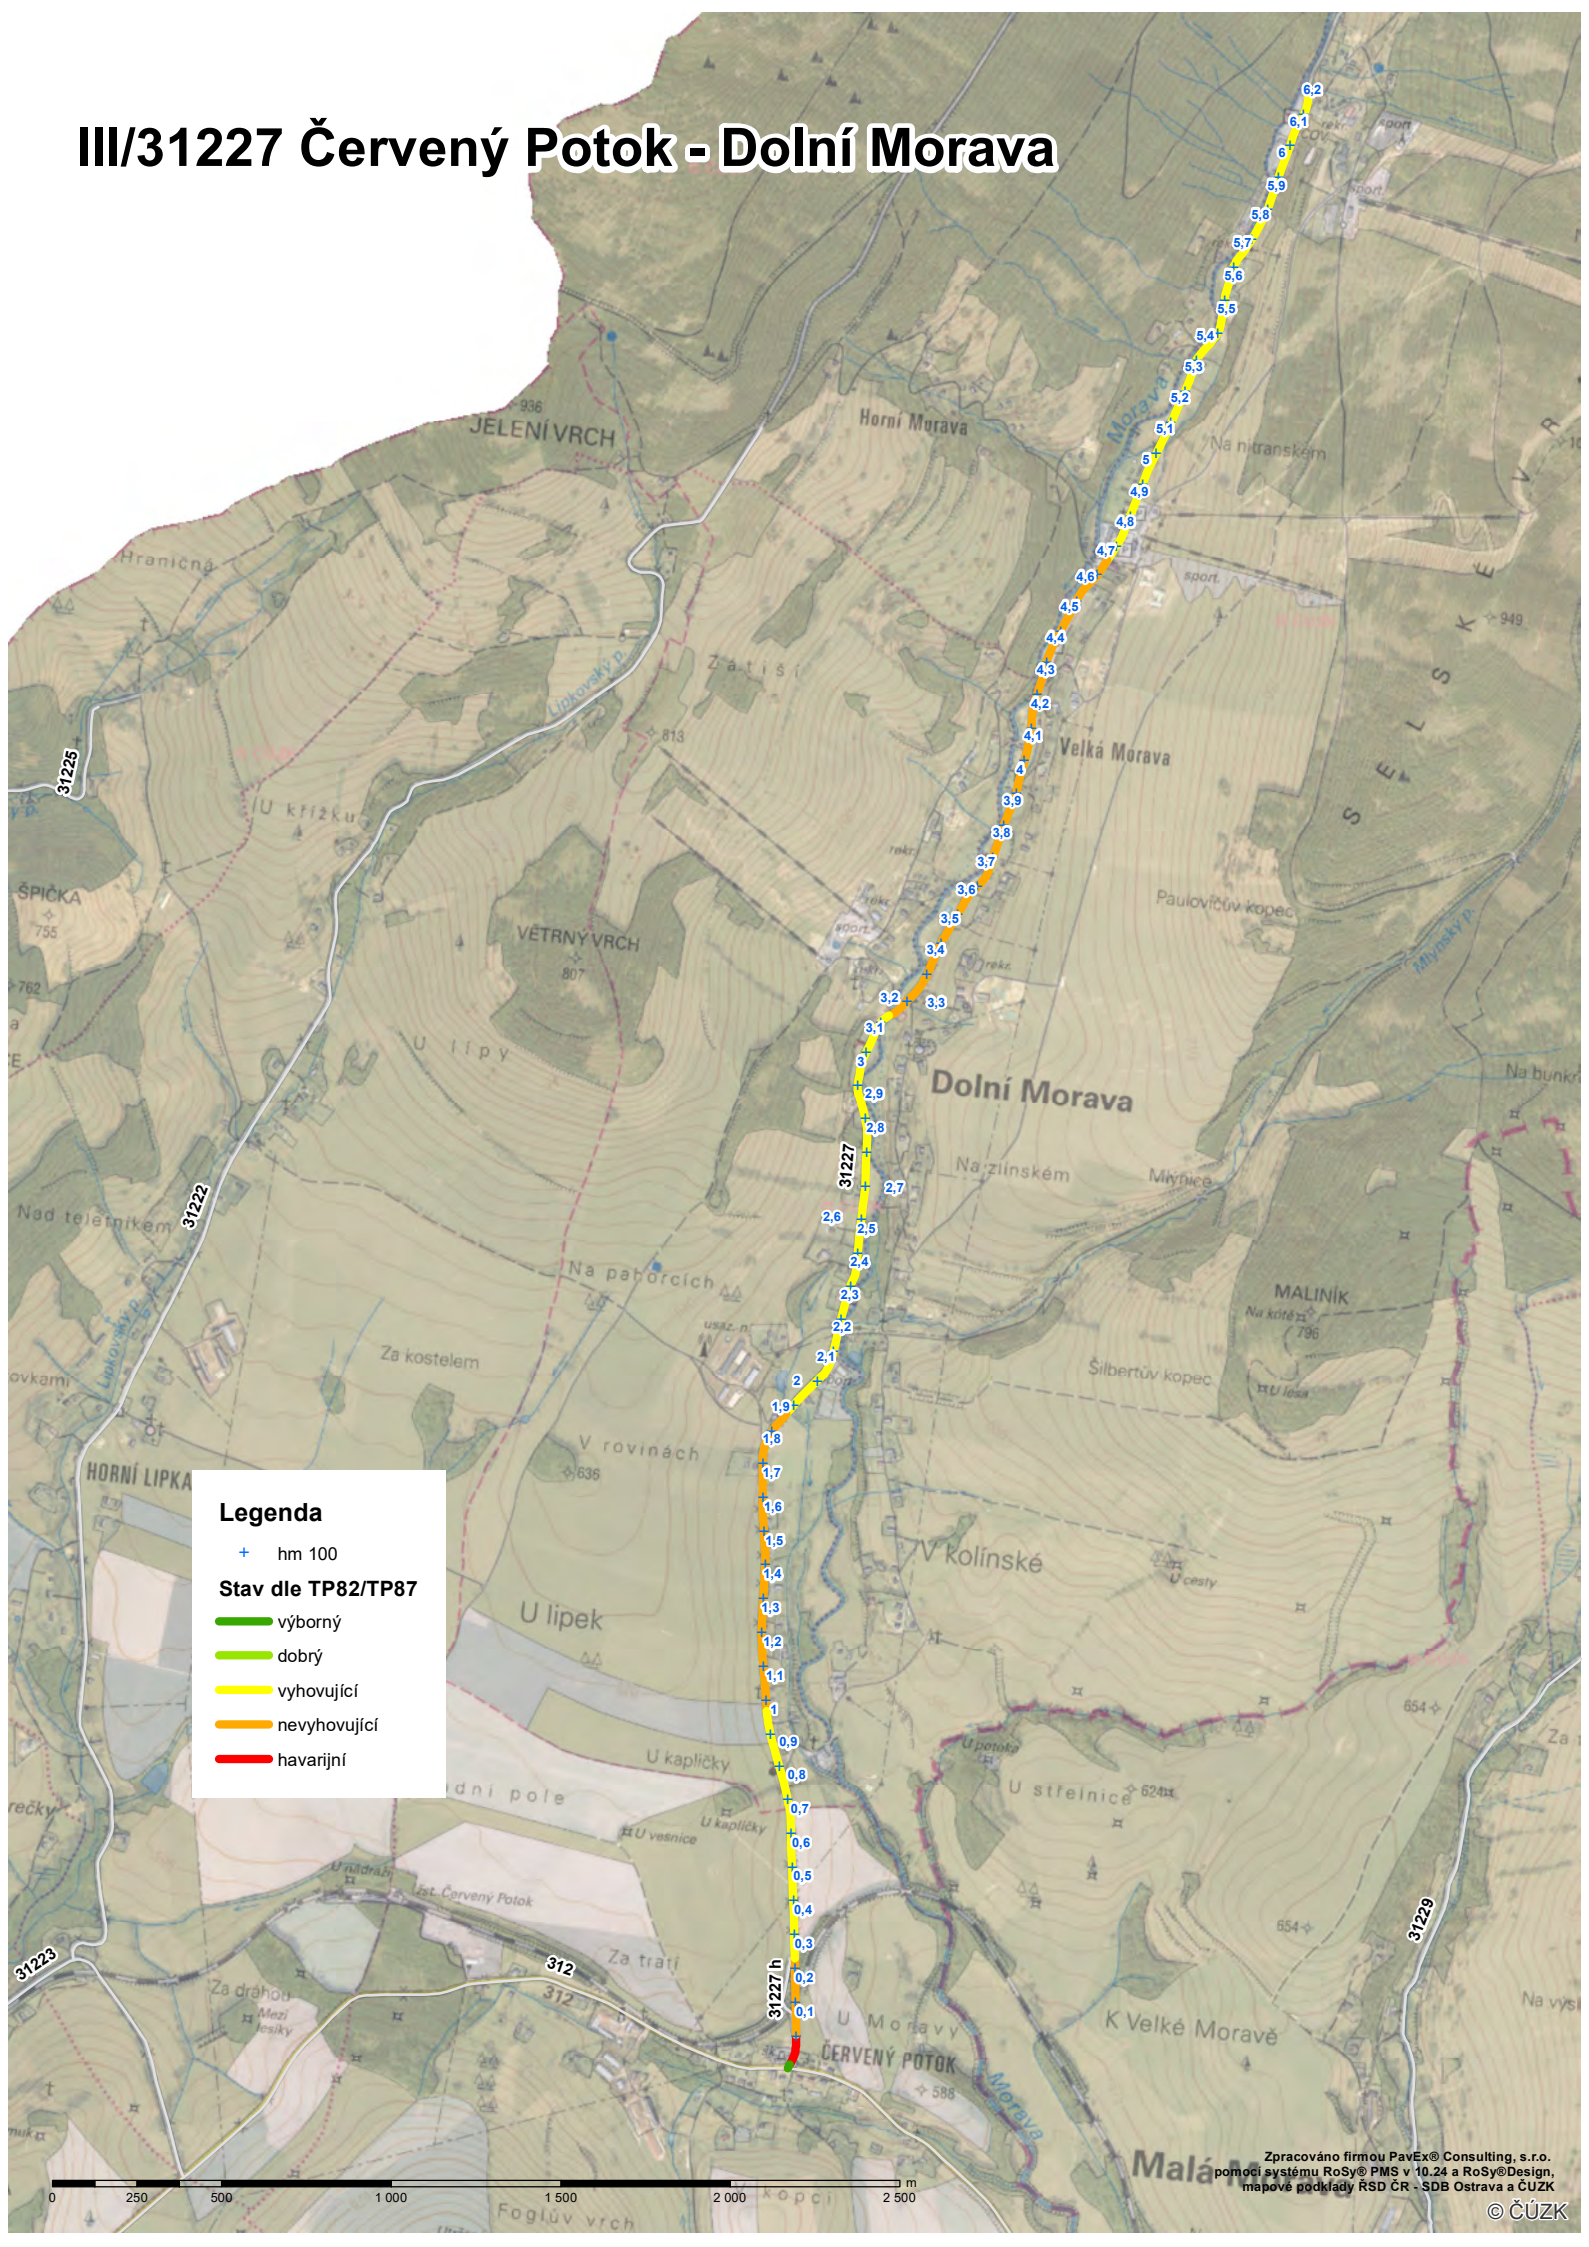



III/31227 Červený Potok - Dolní Morava





Legenda grafického zobrazení poruch


Poruchy plošné [10-100%]	
Deformace	
Hlubková koroze	
Výtluky	
Mozaikové trhliny	
Sít'ové trhliny	
Ohlazení povrchu zrn	
Pocení povrchu	
Ztráta kameniva z nátěru	
Plošné vysprávkování	
Koleje	 < 14 mm
	 15-24 mm
	 25-36 mm
	 > 36 mm

Poruchy bodové :		
Deformace lokální	3 m ²	
Trhlina mozaiková lokální	3 m ²	
Trhlina sít'ová lokální	3 m ²	
Eroze	0,5 m ²	
Výtluk	0,5 m ²	
Vysprávka	0,5 m ²	
Podélná trhlina úzká		
Podélná trhlina široká		
Podélná trhlina rozvětvená		
Trhlina příčná úzká		
Trhlina příčná široká		
Trhlina příčná rozvětvená		


Poruchy ostatní :	
Hrbol	
Pokles	
Obrus	
Most	
Obrubník	
Krajnice	
Příkop	
Pracovní spára	
Uživatelské rozhraní	

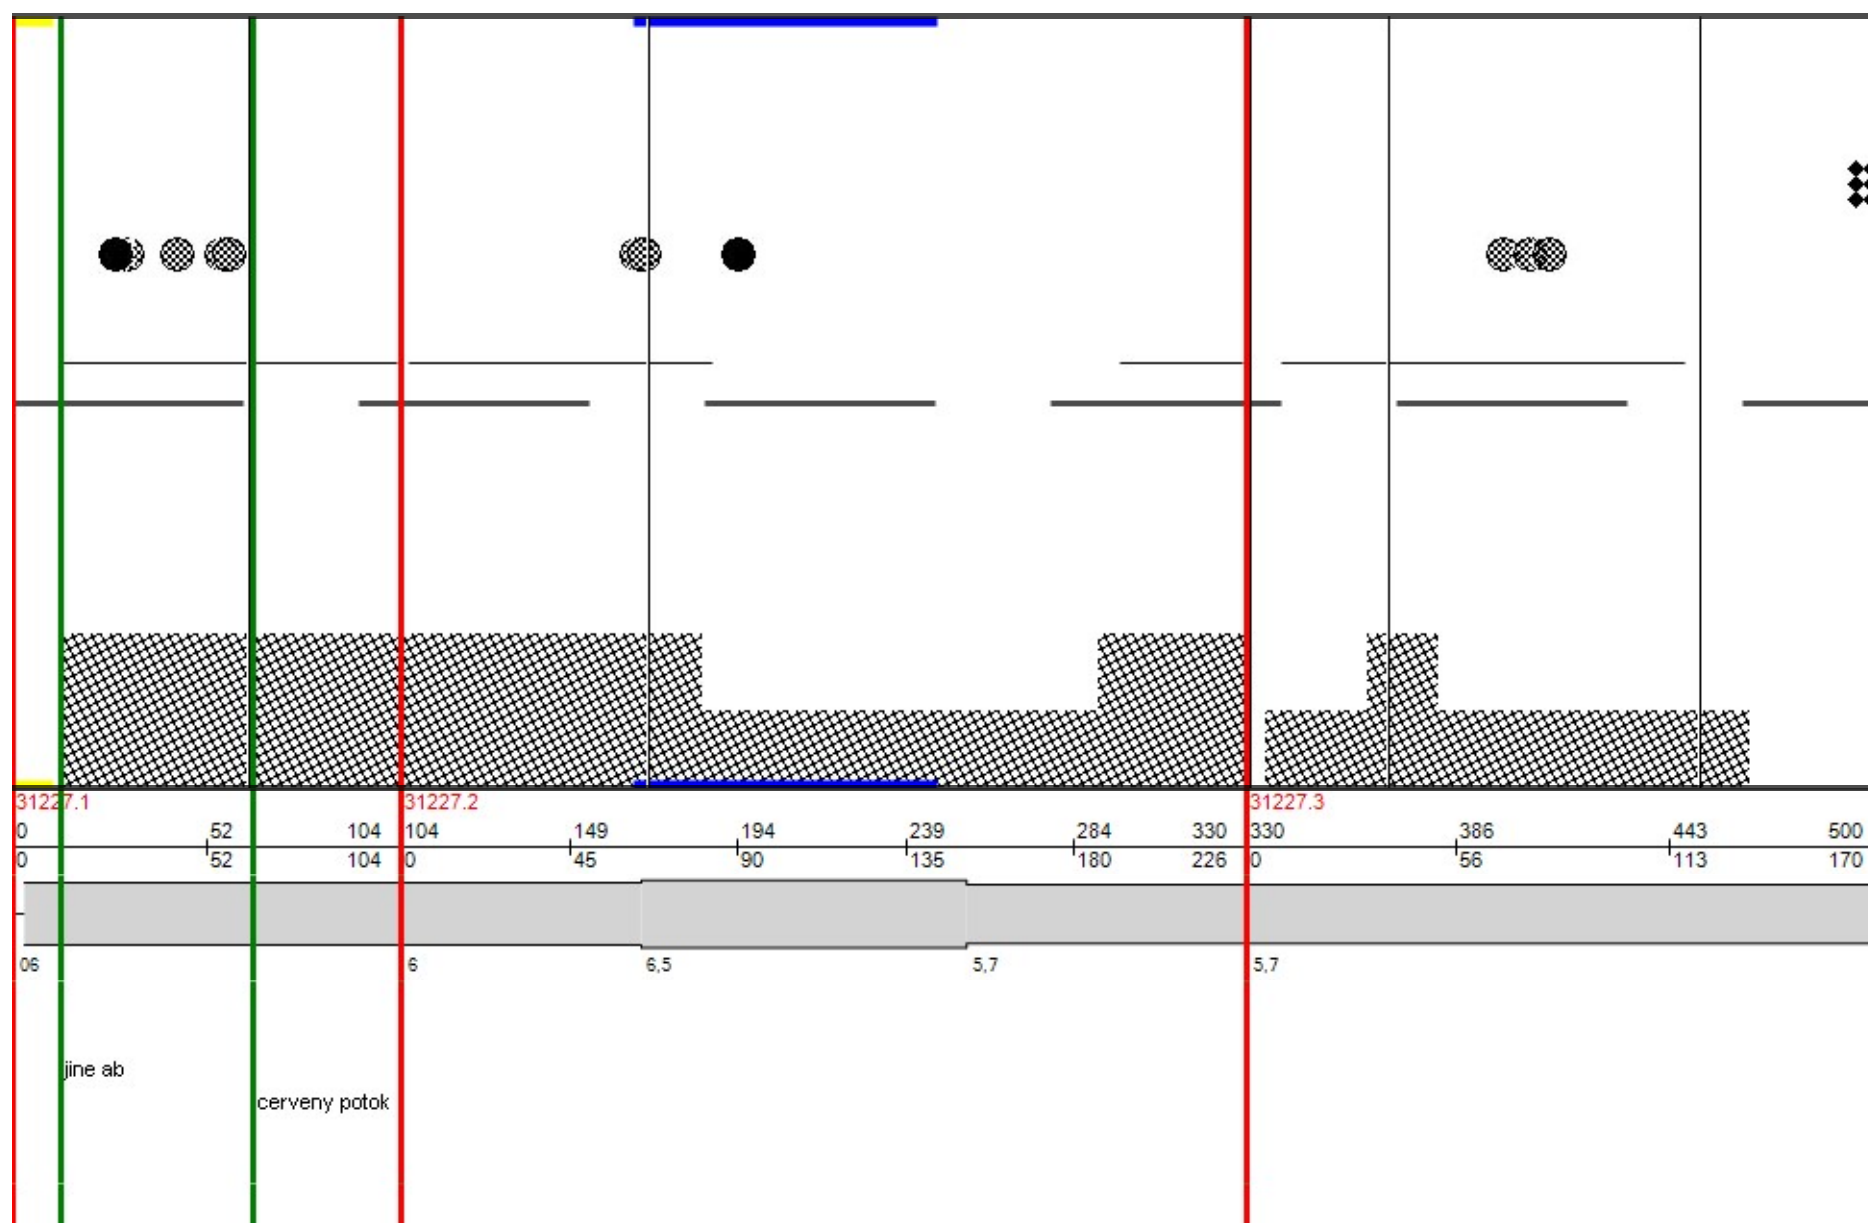


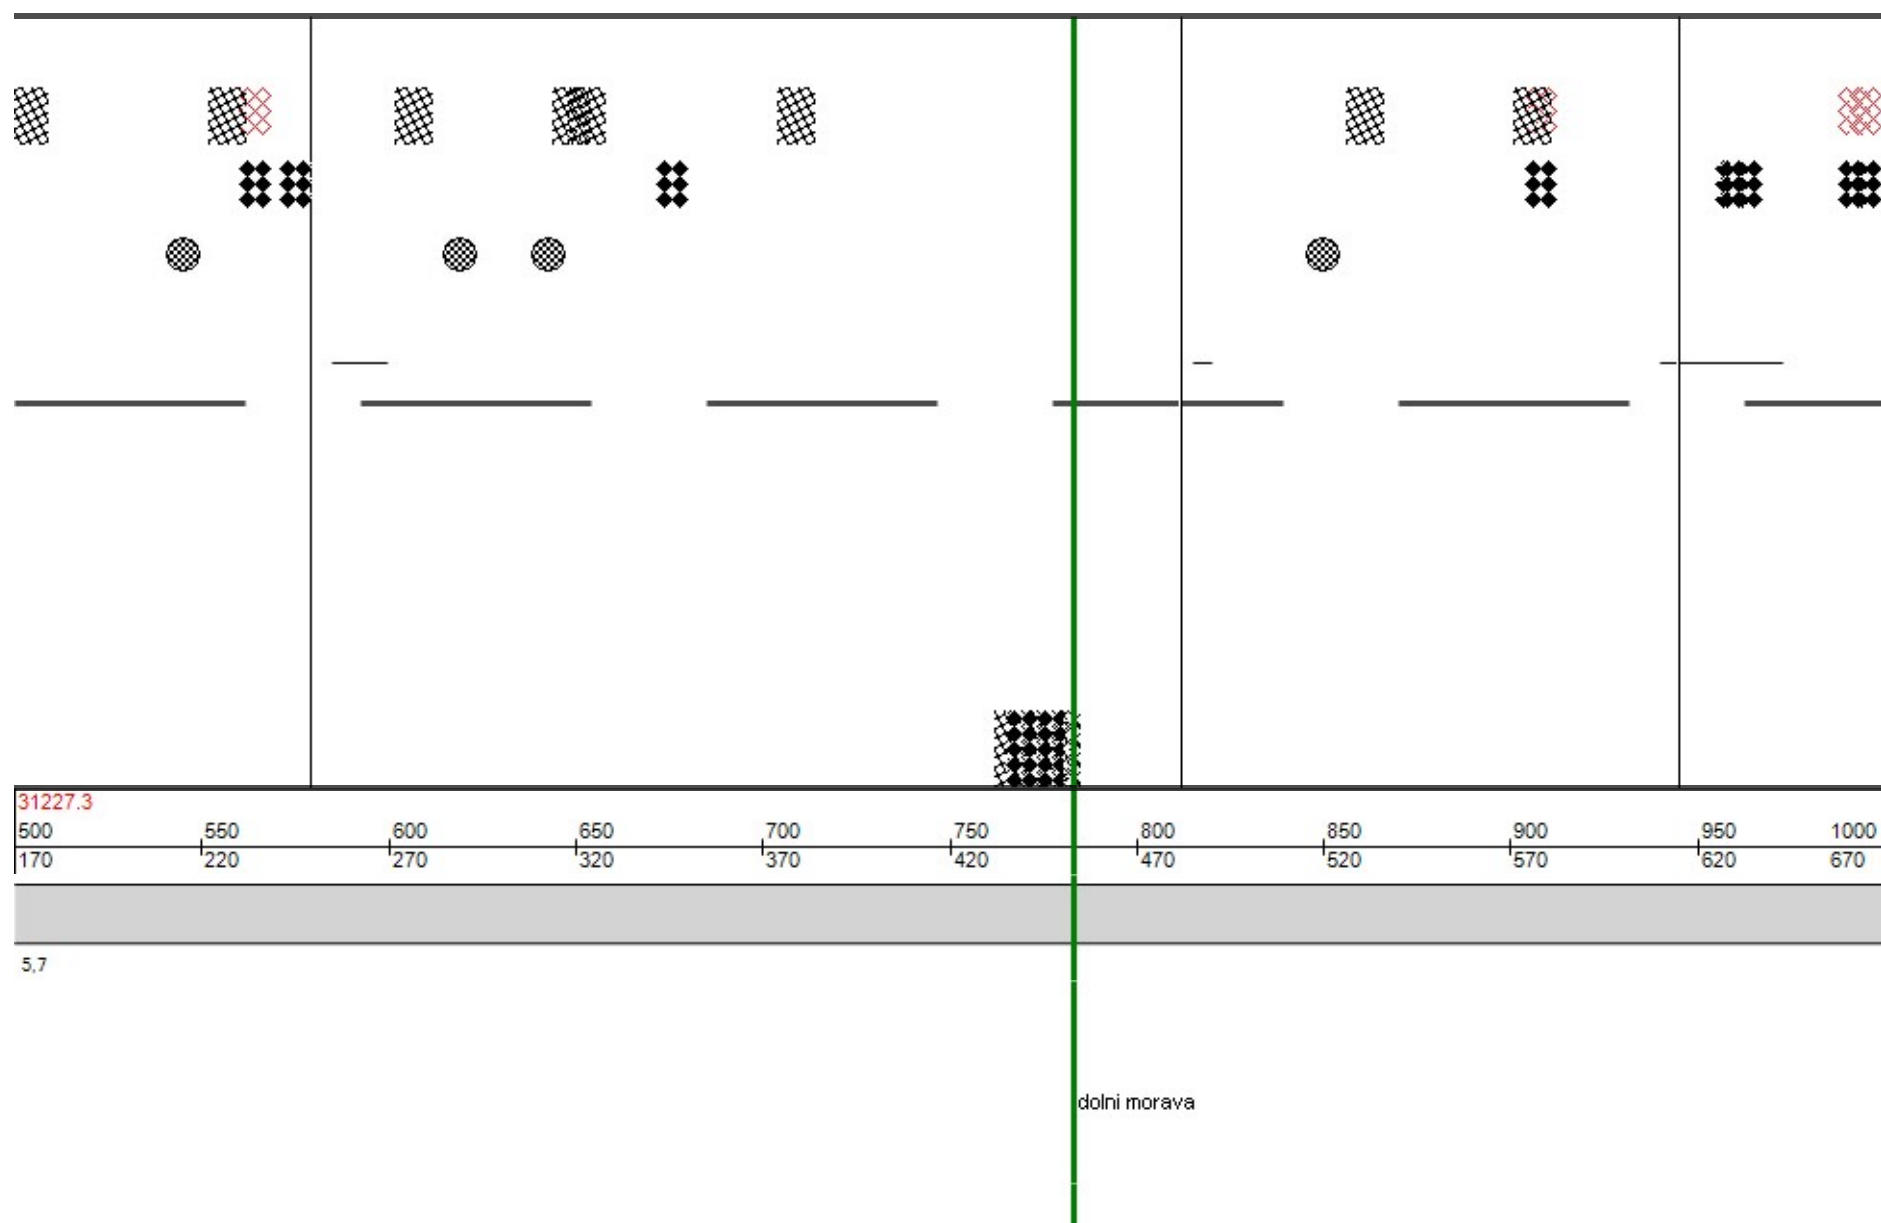


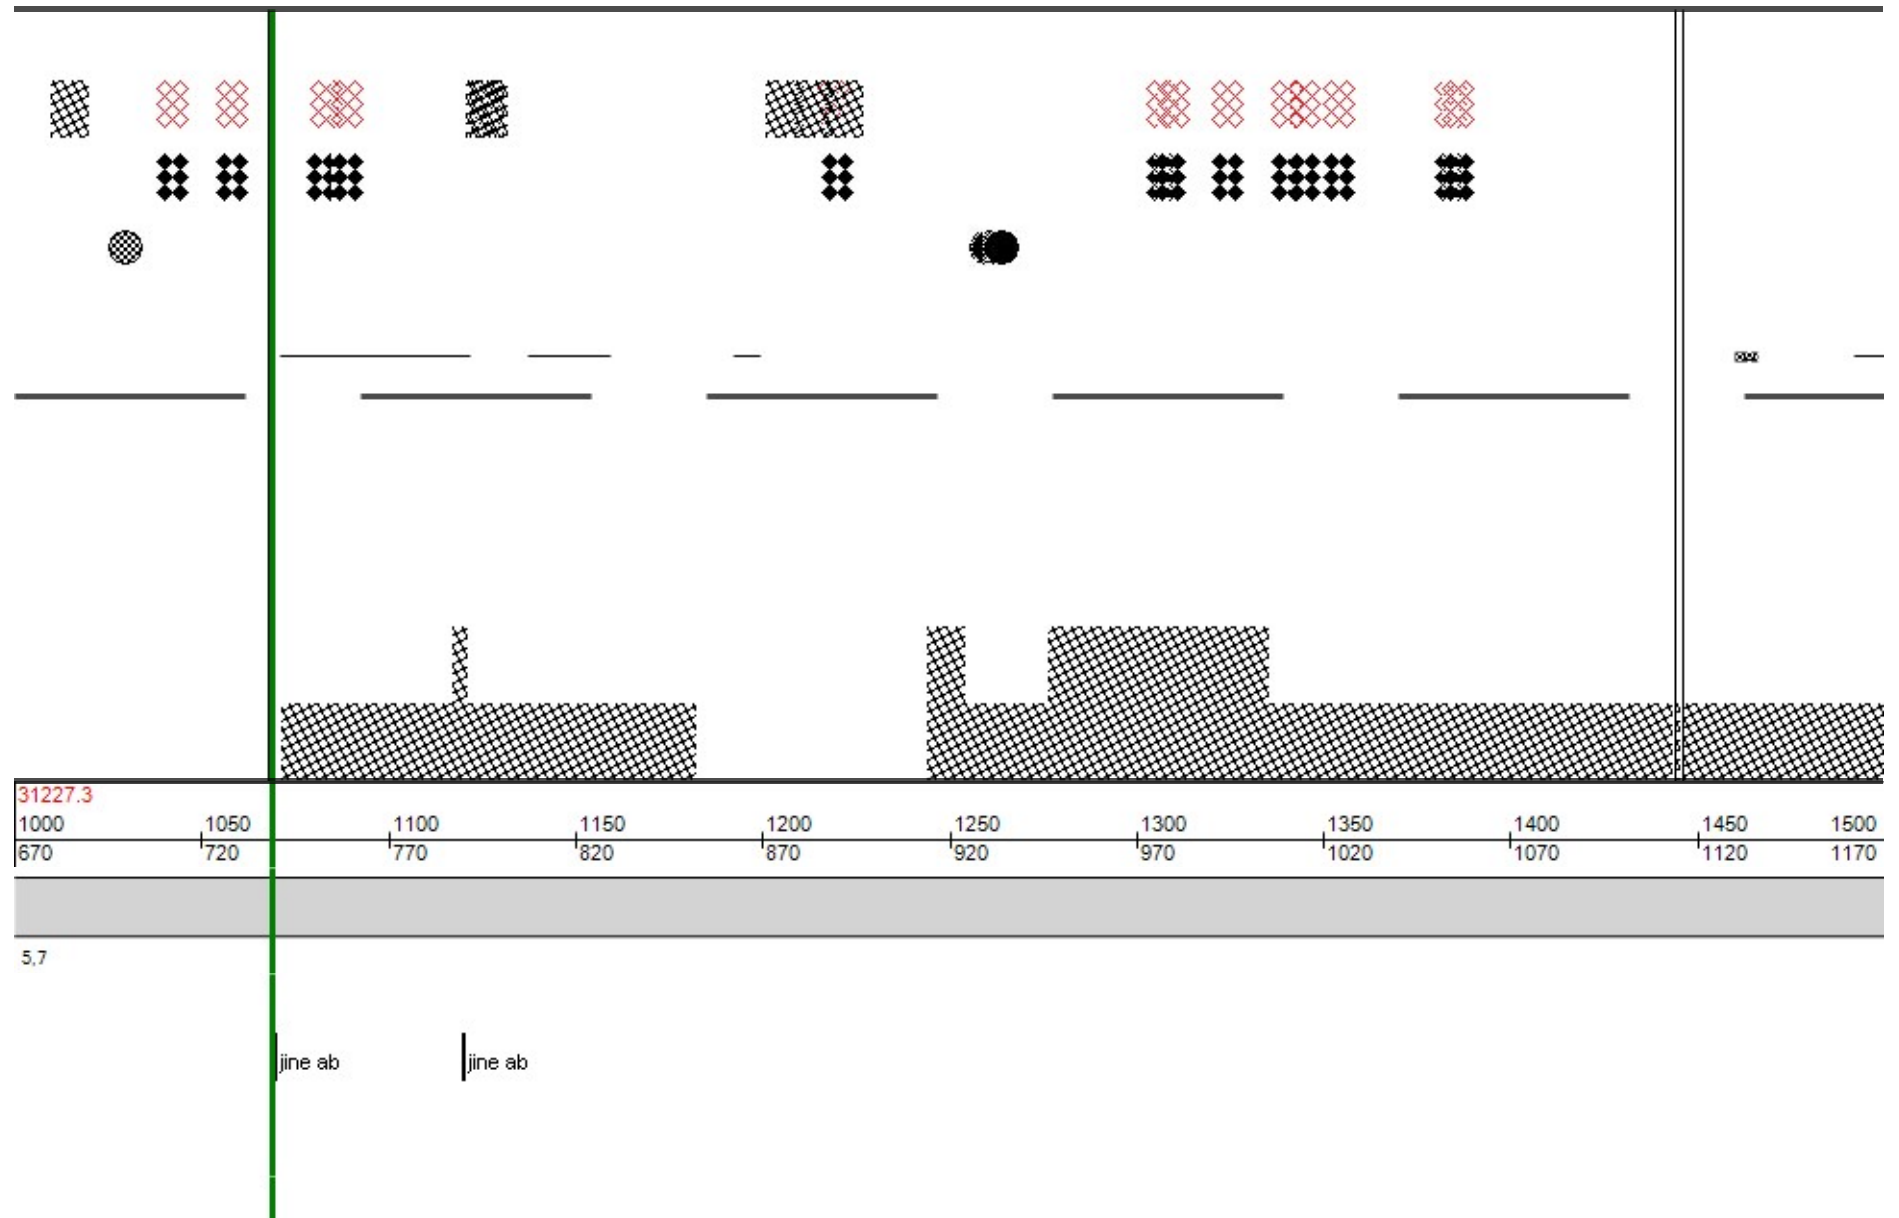





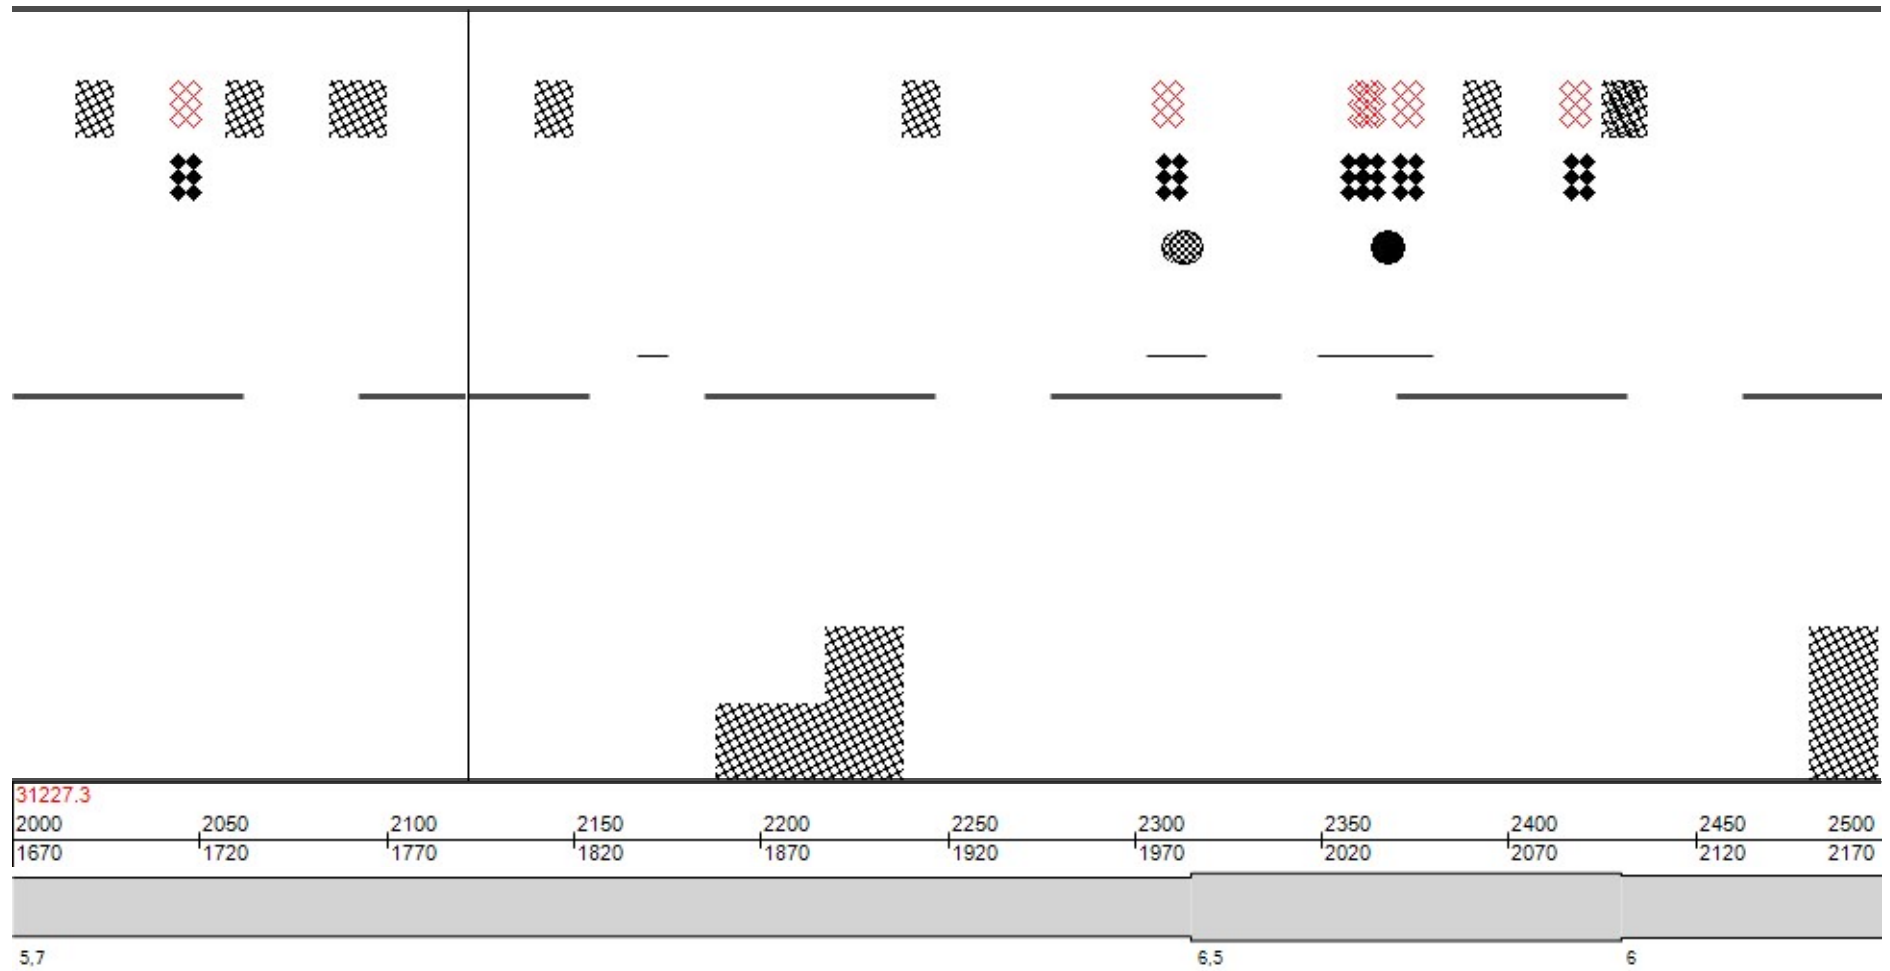


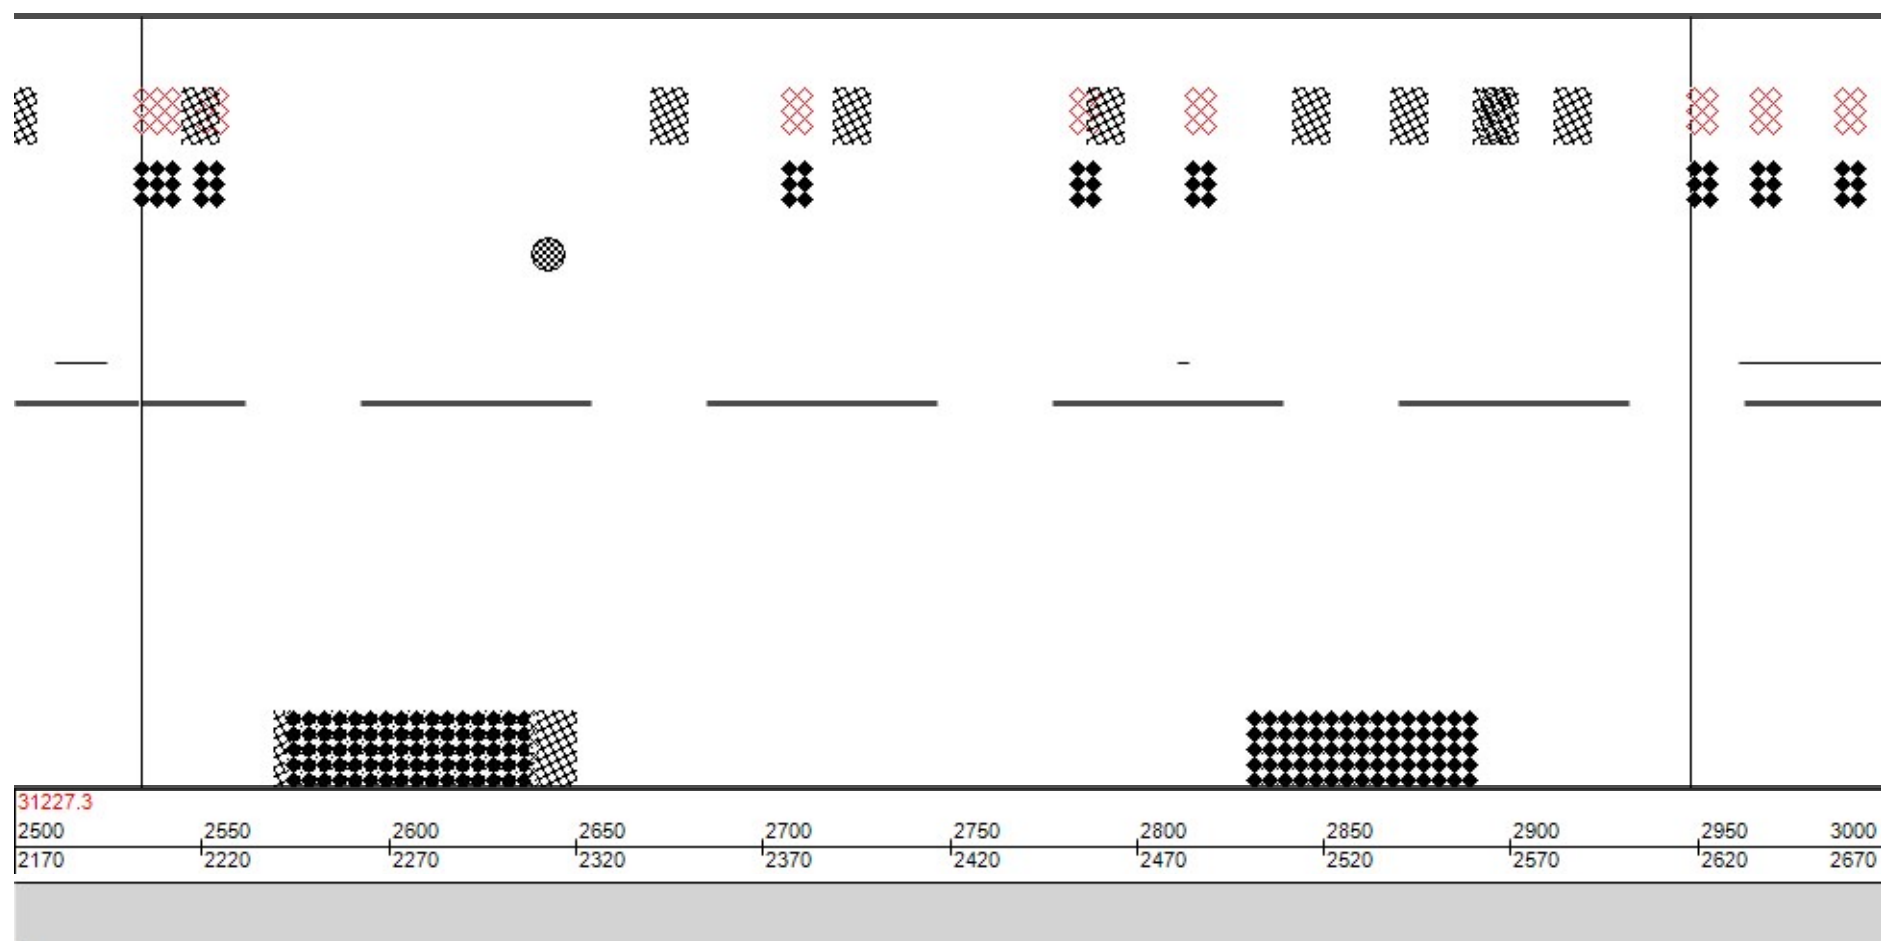


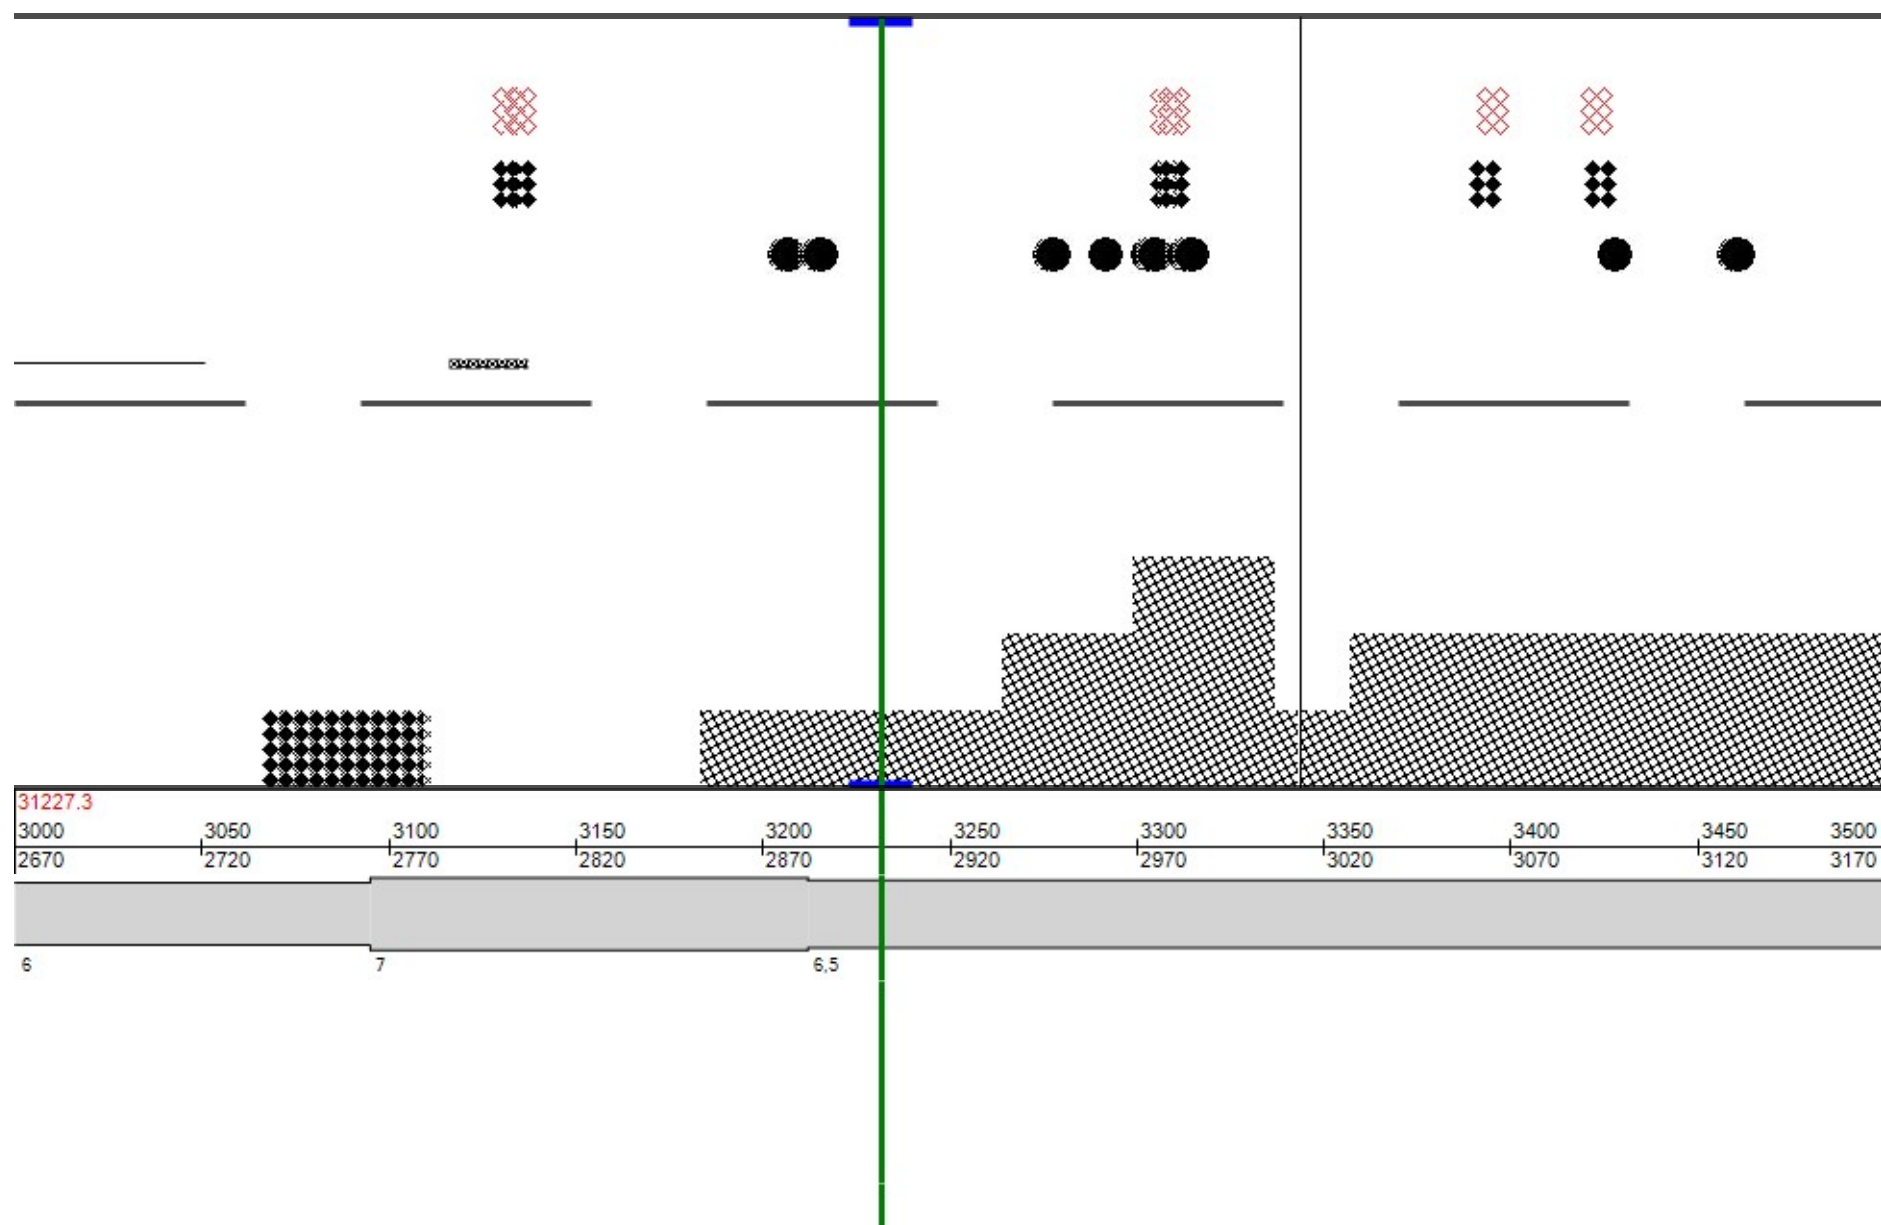


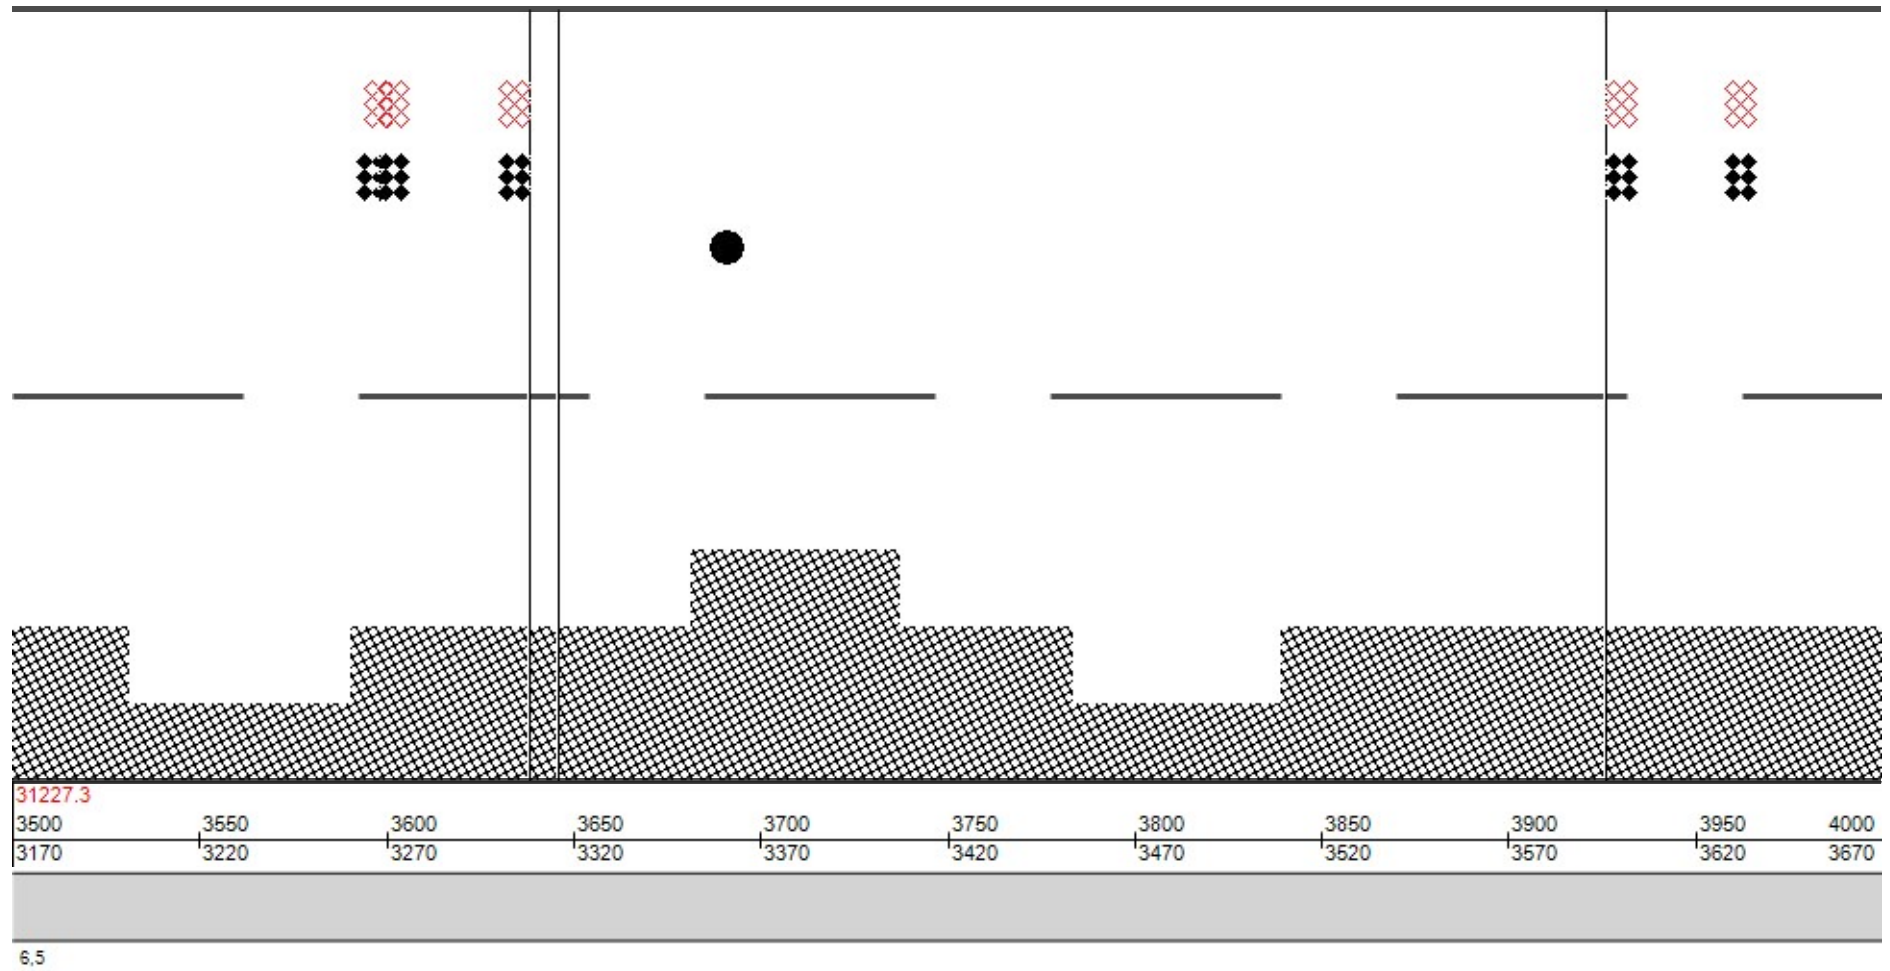


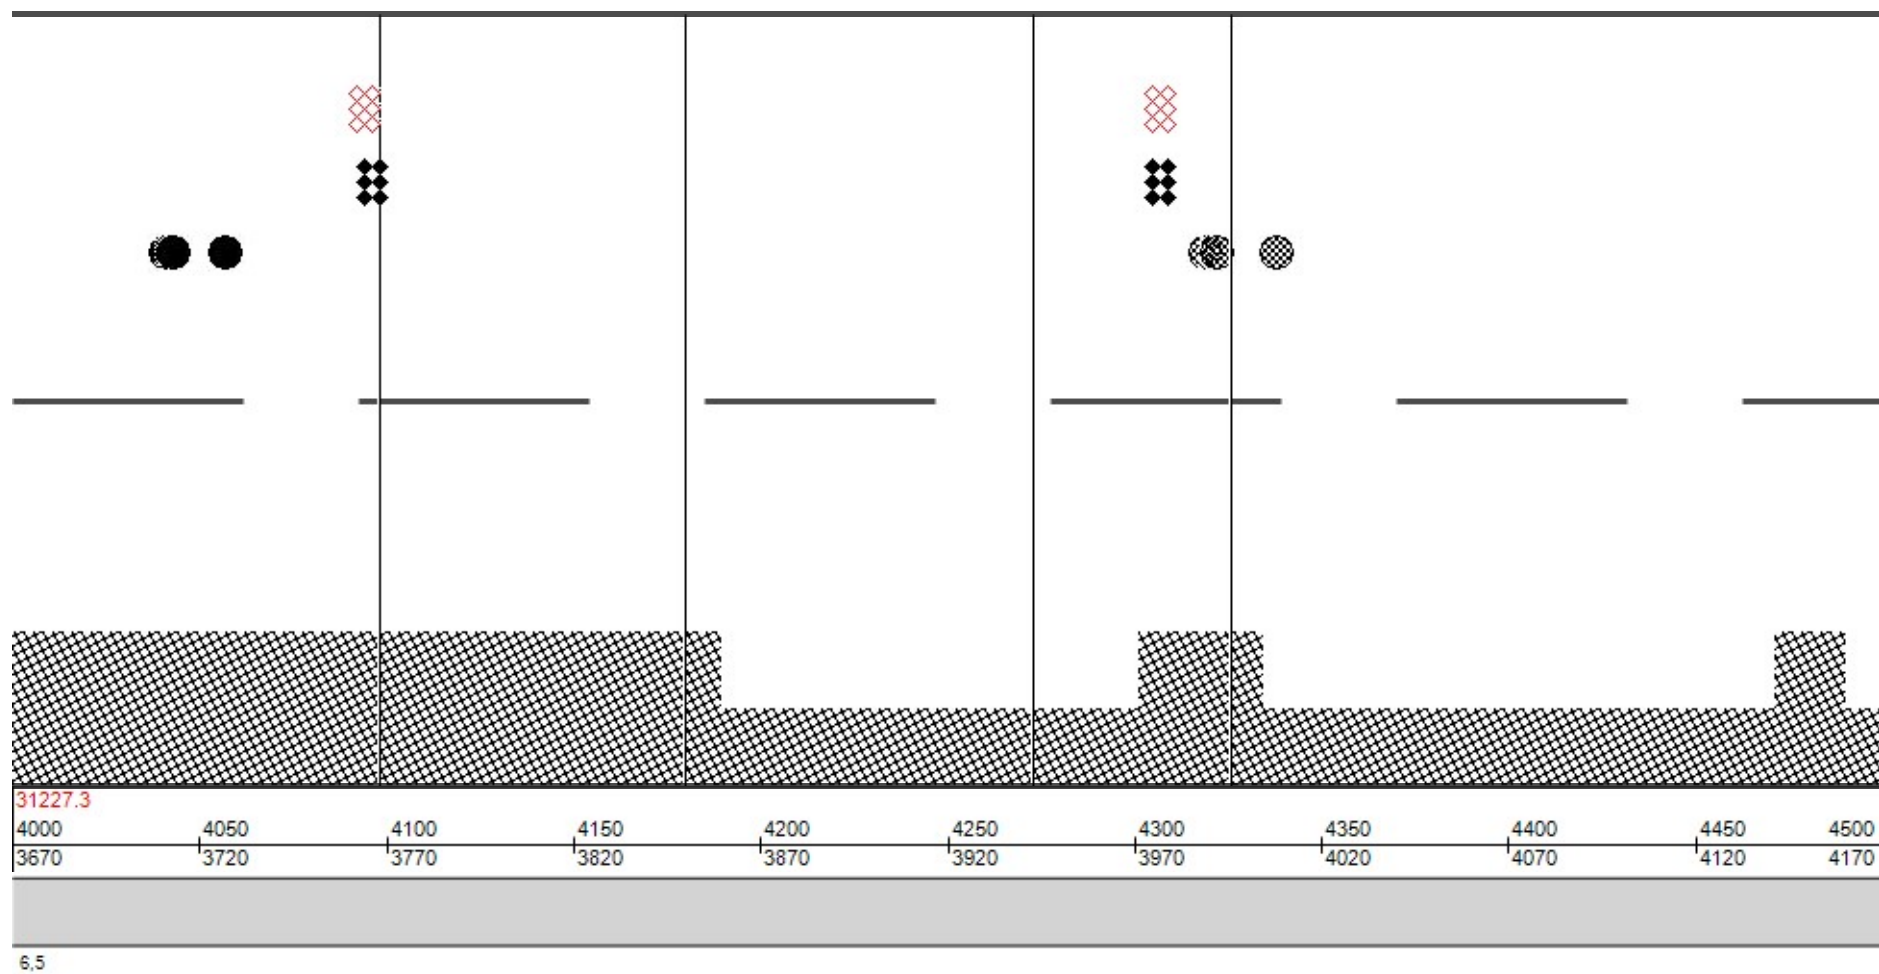

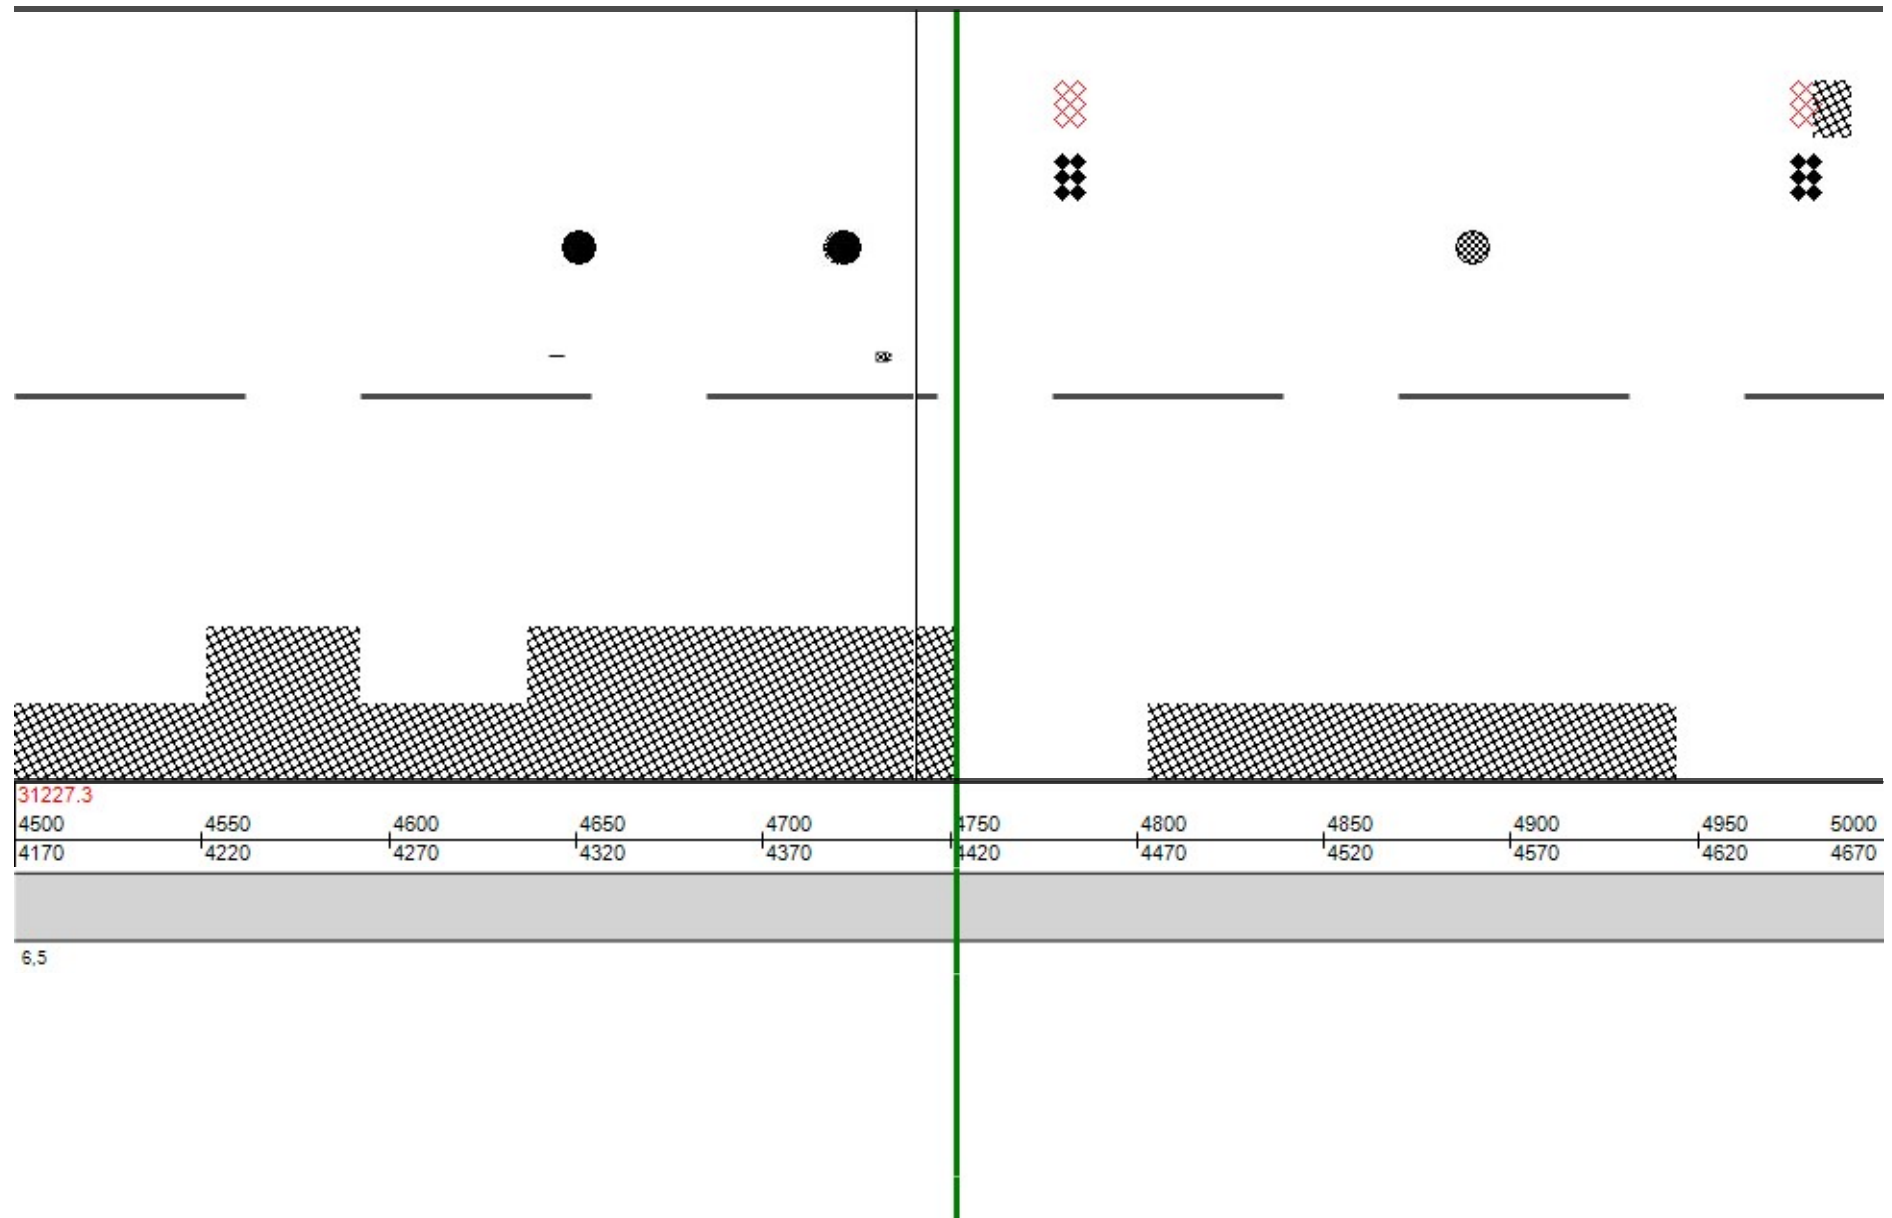

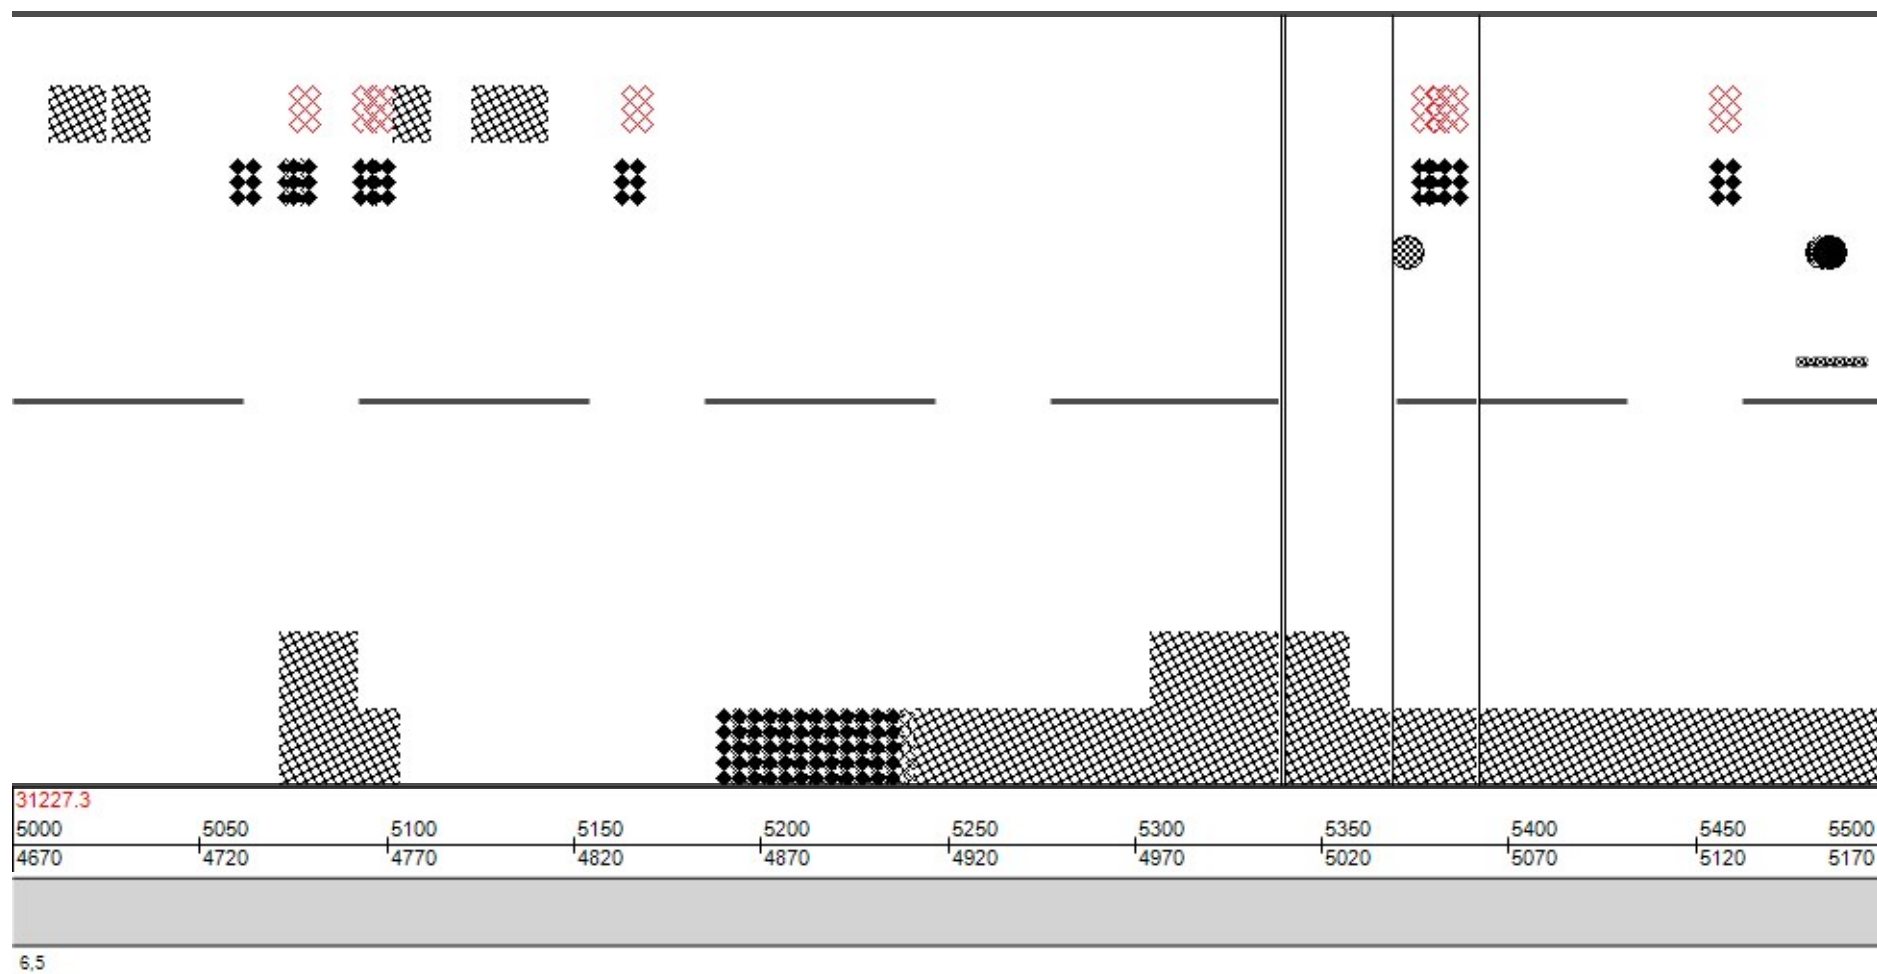

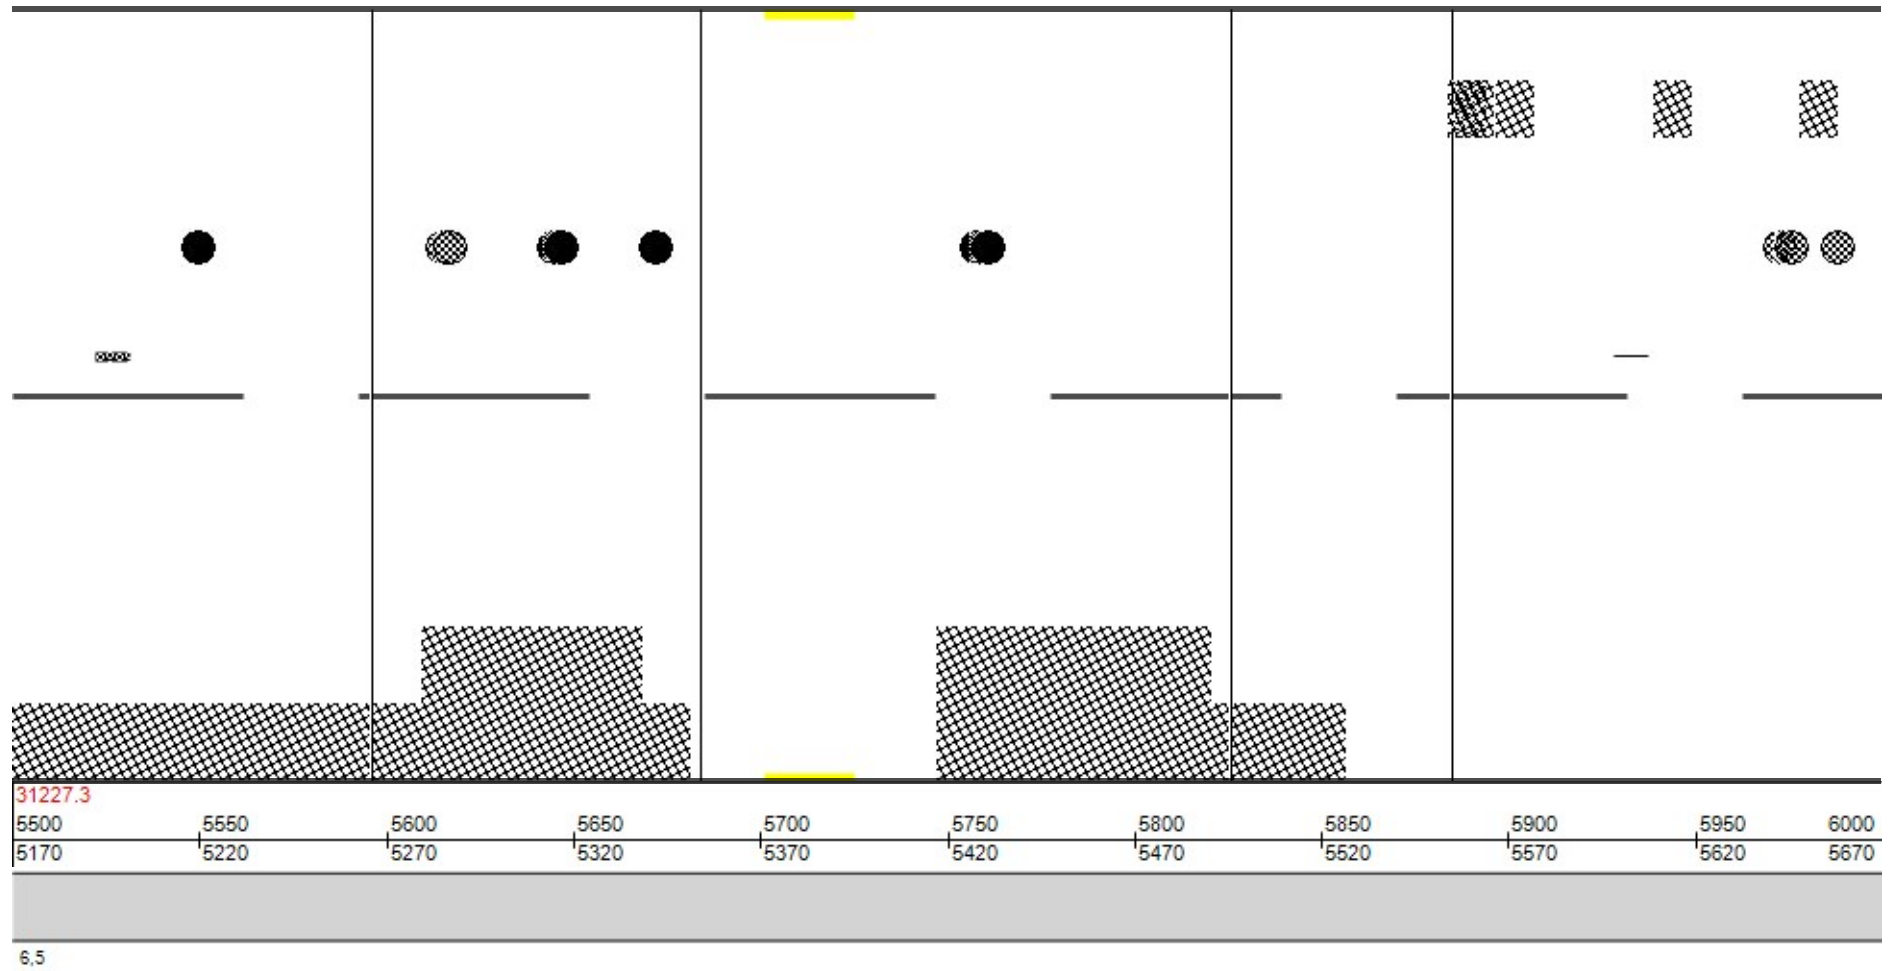

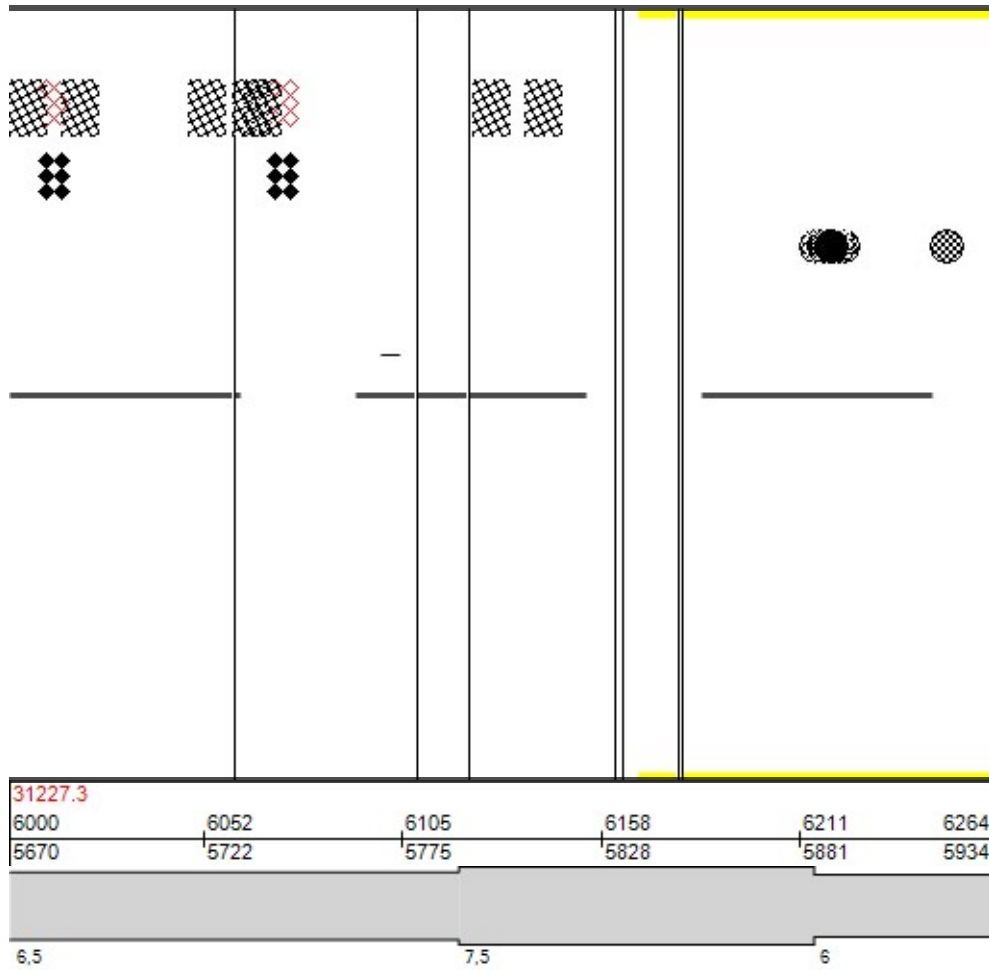

Vizuální prohlídka - stav porušení povrchu



Zákazník: Haskoning DHV

Silnice: III/31227

Úseky: 1 - 3

Název akce: Červený Potok - Dolní Morava

Datum měření: 05.06.2019

Datum zpracování: 06.06.2019

Kriteria pro zařazení: TP87 NÚP=D 1

Měřil:

Merta

Vyhodnotil:

Mališ

Typ povrchu vozovky:

AC

Soupis zkratk typů krytové vrstvy

AC	asfaltový beton
CB	cementový beton
PM	penetrační makadam asfaltový
N	nátěr
EKZ	emuzlní kalový zákryt
MK	mikrokoberec
DL	dlažba

Návrhová úroveň porušení (NÚP)

D 0	Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní MK, silnice I. třídy
D 1	Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné MK
	Odstavné a parkovací plochy
D 2	Obslužné MK s dopr. zatížením v V. a VI. třídě
	Dočasné a účelové komunikace
	Odstavné a parkovací plochy

							Plocha [m ²]										Poměr k celkové ploše [%]											Stav dle jednotlivých poruch										
Silnice	Úsek	Kryt	Od [m]	Do [m]	Délka [m]	Plocha [m ²]	Trhliny úzké	Trhliny široké příčné (délka)	Trhliny síťové	Hlubková koroze	Výtluky	Deformace	Koleje [mm]	Ztráta drsnosti	Ztráta kameniva z n.	Vysprávky	Trhliny úzké	Trhliny široké příčné (délka)	Trhliny síťové	Hlubková koroze	Výtluky	Deformace	Koleje	Ztráta drsnosti	Ztráta kameniva z n.	Vysprávky	Stav	Trhliny úzké	Trhliny široké	Trhliny síťové	Hlubková kor.	Výtluky	Deformace	Koleje	Ztráta makro.	Ztráta kam.	Vysprávky	
31227	1	AB	0	13	13	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31227	1	AB	13	64	51	306	68	0	0	2	1	0	0	0	0	0	22	0	0	1	0,2	0	0	0	0	0	5	5	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1
31227	1	AB	64	104	40	240	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31227	2	AB	0	226	226	1356	195	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
31227	3	AB	0	453	453	2945	143	0	13	3	0	22	0	0	0	0	5	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0	3	3	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1
31227	3	AB	453	739	286	1859	16	0	15	1	0	24	0	0	0	0	1	0	1	0	0,0	1	0	0	0	0	3	2	1	2	2	1	3	1	1	1	1	1
31227	3	AB	739	1637	898	5837	607	0	66	1	2	66	0	0	0	0	10	0	1	0	0,0	1	0	0	0	0	4	4	1	3	2	2	3	1	1	1	1	1
31227	3	AB	1637	2902	1265	8223	232	0	146	6	3	165	0	0	0	0	3	0	2	0	0,0	2	0	0	0	0	3	2	1	3	2	2	3	1	1	1	1	1
31227	3	AB	2902	4422	1520	9880	1704	0	33	2	9	33	0	0	0	0	17	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	4	4	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
31227	3	AB	4422	5934	1512	9828	703	0	69	11	5	74	0	0	0	0	7	0	1	0	0,1	1	0	0	0	0	3	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1

Fotodokumentace



Fotodokumentace




Fotodokumentace



Fotodokumentace




Fotodokumentace

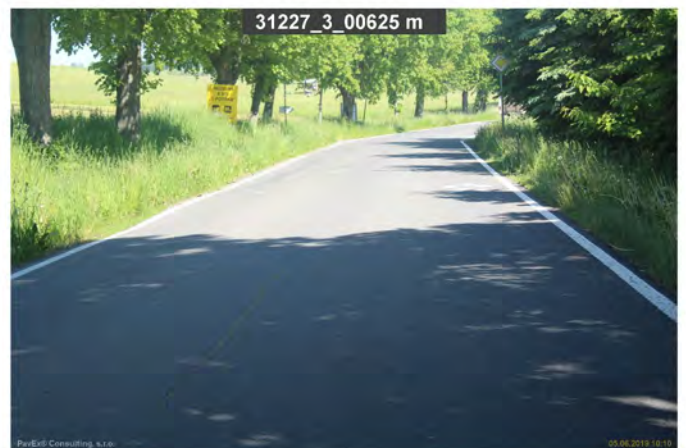

Fotodokumentace



Fotodokumentace

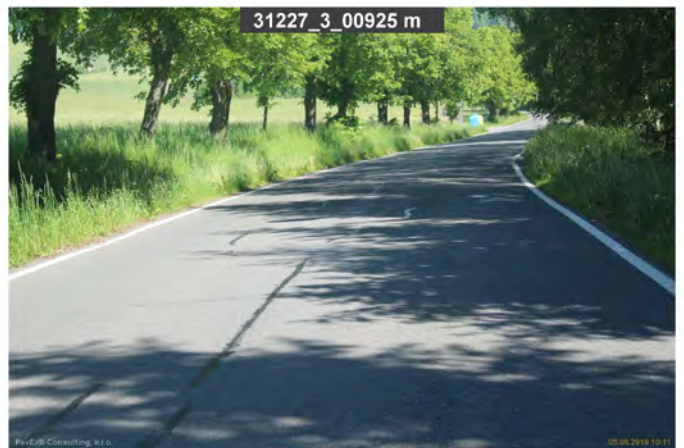

Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace




Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace

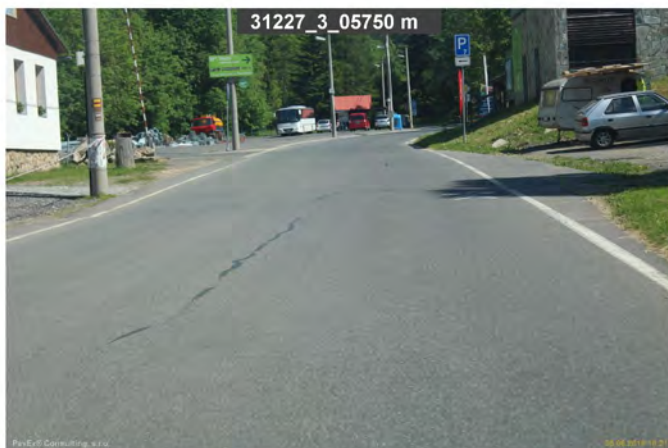

Fotodokumentace

